



SC-200



SC-100



SC-300



SC-400

SC-200

標準實用型
光學尺顯示器
操作手冊



SC-500



SC-600

VERIFICATION

OF COMPLIANCE With Low Voltage Directive



Verification No.: 16TW0856-LVD

Applicable Standard: IEC 61010-1:2010;

EN 61010-1:2010

This Verification of Compliance is hereby issued to the below named company.
The test results of this report relate only to the tested sample identified in this report.

General Information

Document holder : Resson Technologies Co., Ltd.
5F-3, No. 12, Lane 609, Section 5, Chongxin Road,
Sanchong District, New Taipei City, 24159
TAIWAN(R.O.C)

Product Description : Digital Readout System - Digital Counter

Model Number : SC-102, SC-103, SC-202, SC-203, SC-204, SC-302,
SC-303, SC-402, SC-502, SC-503, SC-603, SC-613

Trademark



This device has been tested and found to comply with the stated standard(s), which is(are) required by the Council Directive of 2006/95/EC. The test results are indicated in the test report and are applicable only to the tested sample identified in the report

Winnie Chiu


Winnie Chiu/ Reviewer

Date: Oct.28, 2016

Global Compliance Co., Ltd.

Easson[®] Premium

Made in Taiwan

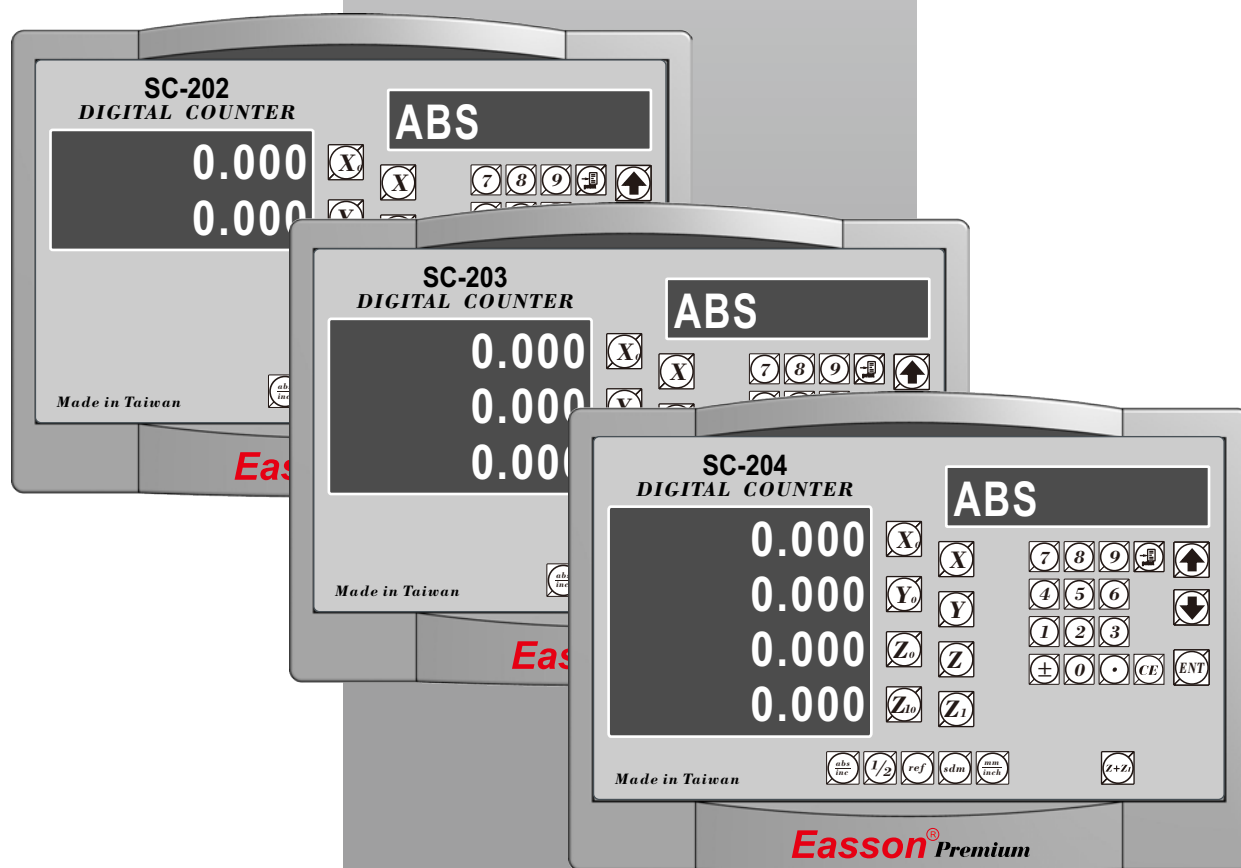

SC-200

簡單實用型
光學尺顯示器
操作手冊

睿信科技股份有限公司
Resson Technologies Co., Ltd.

客戶在使用之前請注意！

- 請使用額定電源！
本顯示器的額定電源電壓是 100V ~ 230V ，請選擇正確的電壓，盡可能由照明線路供電！
因為機器的動力線路電壓，由於頻繁起停機器而不穩定，引起瞬間的強烈干擾甚至瞬間斷電，請多留意！
- 請將顯示器接地（大地）！
為保證用戶安全和系統的穩定可靠工作，我們強烈要求在顯示器開始使用前，請用附帶的接地線（包裝盒內一條黃綠相間的三米導線）將表後的 FG 端子做良好的接地（大地）處理！
- 請在顯示器尚未開機前將每一軸光學尺插入正確位置後再開機；如在顯示器開機後再把光學尺插入，可能會造成光學尺內的電子零件燒壞掉！
- 避免在高溫或潮濕處使用！
- 避免在有強電場、磁場噪音的環境中或機器旁使用，那是系統誤動作的主要原因！
- 請用柔軟的乾布清潔顯示器的表面！
- 不易清潔的污漬，用沾有中性清潔劑的軟布擦拭！
- 請勿使用汽油、柴油、煤油、酒精等有機溶劑擦拭！
- 請勿使用氣槍吹拂顯示器和光學尺組件，那樣會由接縫處吹進油、水、塵埃、切屑等，造成系統工作不穩定損壞！

精心保養、正確使用

壽命延長、工作穩定


感謝您的購買！為求正確使用，操作前請詳細閱讀本操作手冊。

基本性能指標**SC-200 系列的 "基本性能指標"**

軸 數	Number of axes : 2軸 (SC-202)、3軸 (SC-203)、4軸 (SC-204)
分 辨 率	Reslution : 0.05mm/0.02mm/0.01mm/0.005mm/0.002mm/0.001mm/ 0.0005mm/0.0002mm/0.0001mm
顯示功能	Display function : 8位 LED 發光管
響應速度	Response speed : 60m (198.6feet)/min
量化誤差	Quantizing error : ± 1 count
電 源	Power source : AC100V~240V / 50~60Hz / 20VA
溫度範圍	Temperature fange : Service:0~40°C / Storage:-20~70°C

光學尺接口/編碼器接口

D-sub 9針 插頭

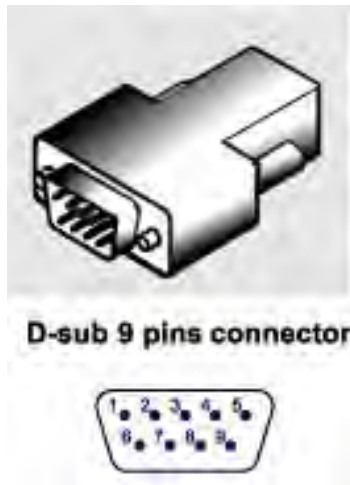**TTL**


PIN	SIGNALS
1	空
2	0V
3	空
4	地線
5	空
6	A
7	5V
8	B
9	R

RS422

PIN	SIGNALS
1	A-
2	0V
3	B-
4	地線
5	R-
6	A+
7	5V
8	B+
9	R+

RS232 輸出接口

顯示器備有 RS232-C 輸出，方便用戶將測量結果打印或將顯示器與電腦連接，接口圖如下。

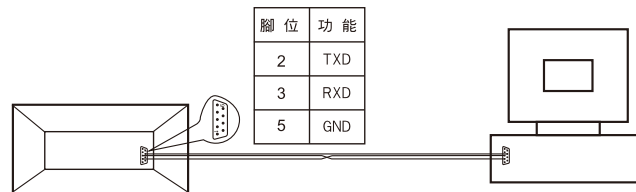

顯示器的 RS232 輸出的傳輸參數如下：


BAUD RATE : 57600/19200/9600/4800/2400/1200bps


DATA : 8 data bits

STOP BITS : 1 stop bit

顯示器的 RS232 接口，可以從顯示器將數據輸出到電腦；也能從電腦將指令給顯示器命其輸出或歸零，數據要求 A、X軸歸零 CX、Y軸歸零 CY、Z軸歸零 CZ。


RS232 輸出功能

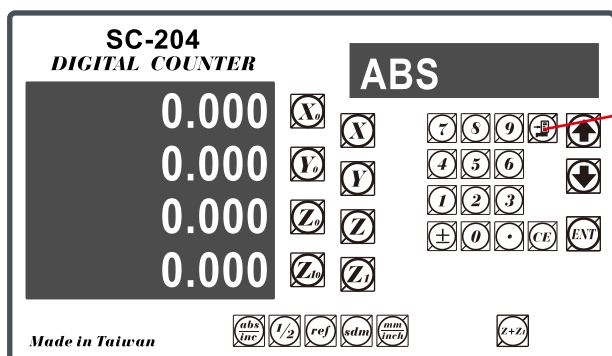

顯示器上有一個打印鍵  使用時請由內設定將 print 選項設定為 on，如使用雙向溝通時請將 print 設定為 off。




印表機可選用 EPSON LQ-300+ RS232 專用印表機，您只要從內設定將速率選用 19200bps 及把 print 設定為 on 即可開始使用。

顯示器後殼插座

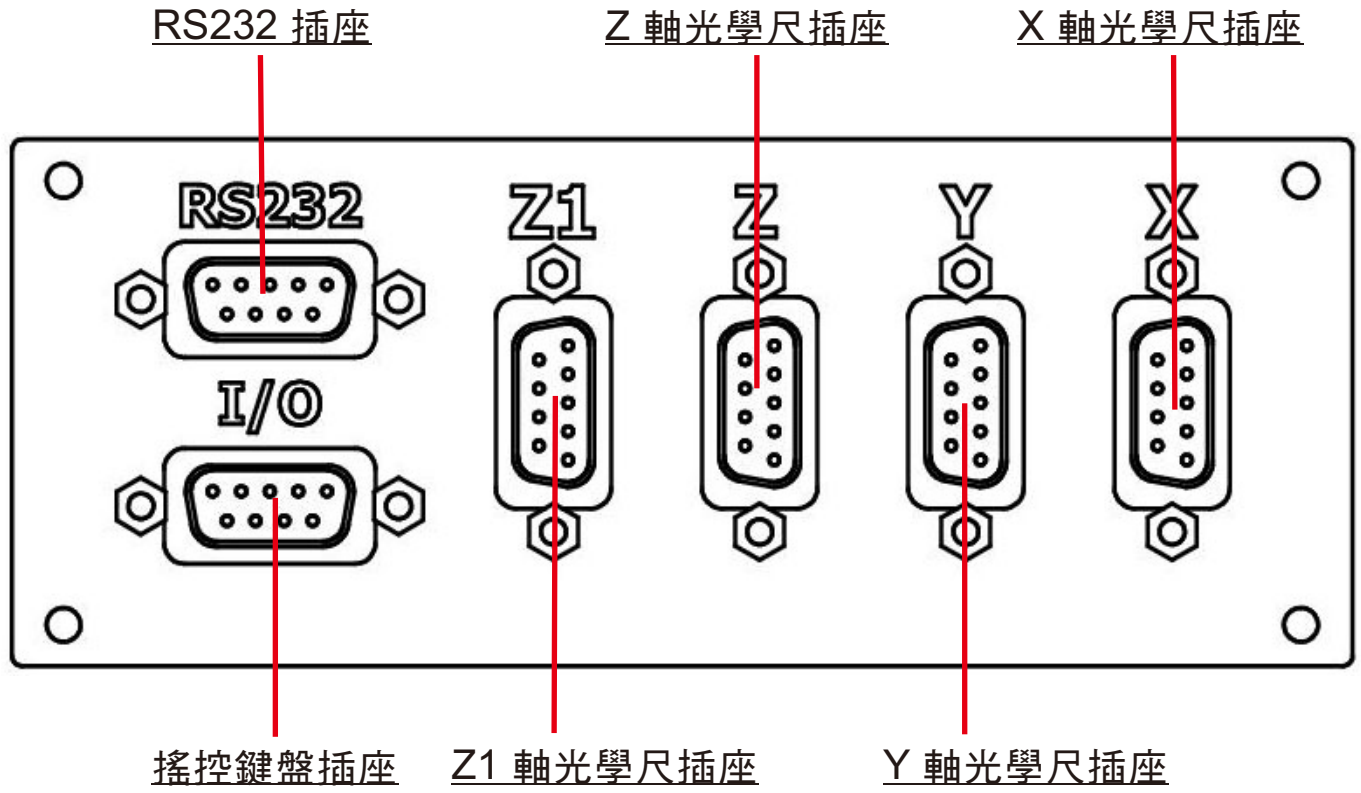

一、	基本功能.....	1
二、	REF 尺中儲數功能.....	7
三、	SDM 199組輔助零位功能.....	13
四、	SC-200 系列顯示器內設定功能.....	23


基本功能

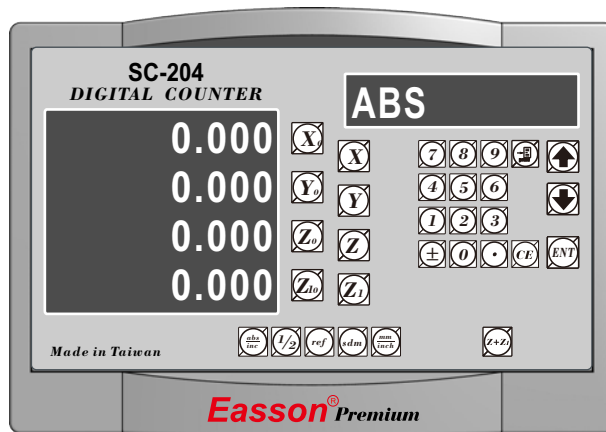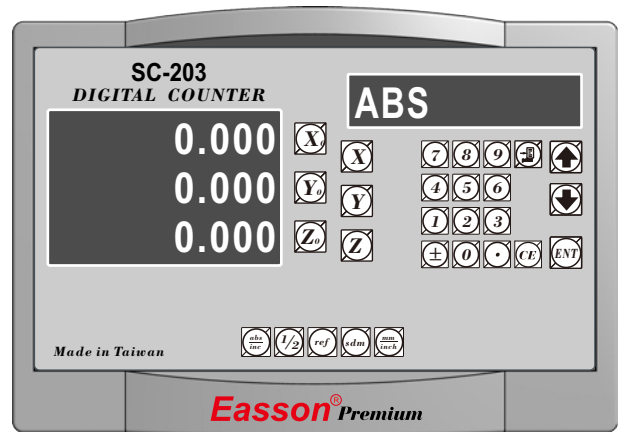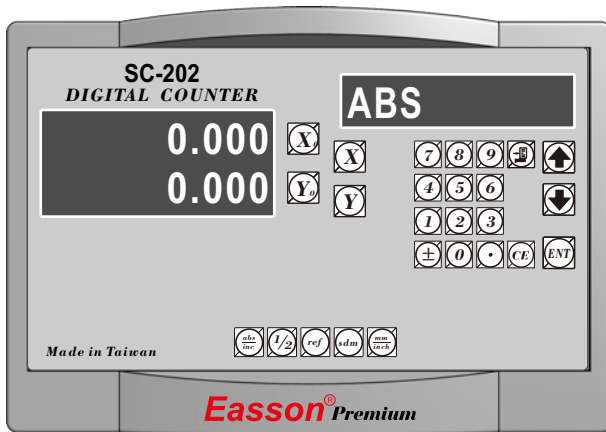

歸 零

功能：SC-200 系列可讓操作者在任何位置將顯示座標歸零。


例子：在現在的位置將 X 軸顯示歸零。

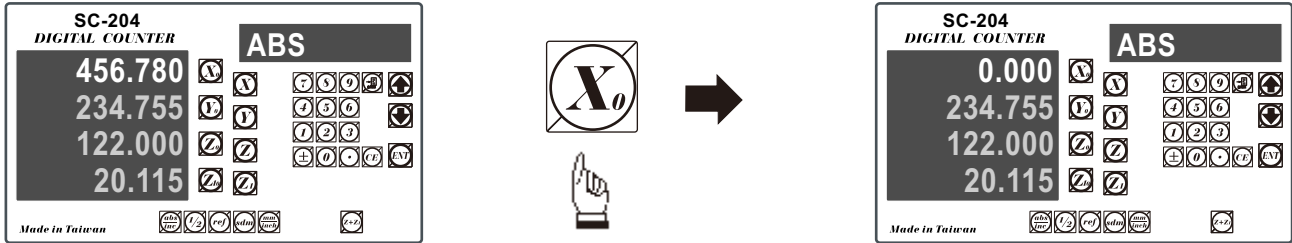


公/英 制顯示

功能：SC-200 系列可將顯示的位置尺寸，以公制 (mm) 或 英制 (inch) 作為單位。

例子：現在顯示尺寸為 英制 (inch)，要轉換到以 公制 (mm) 作顯示。

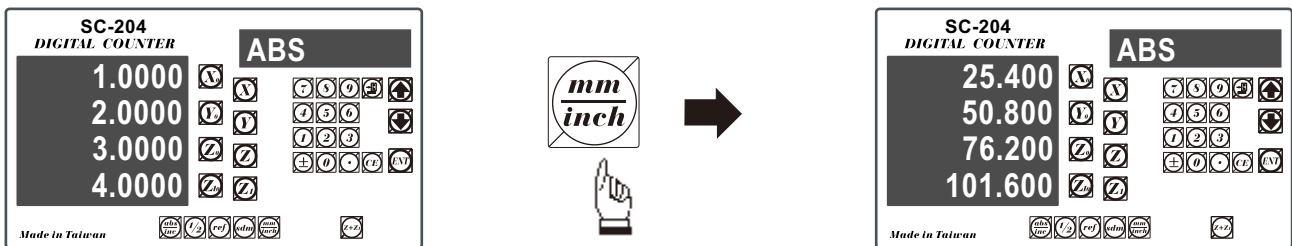


例子：現在顯示尺寸為 公制 (mm)，要轉換到以 英制 (inch) 作顯示。

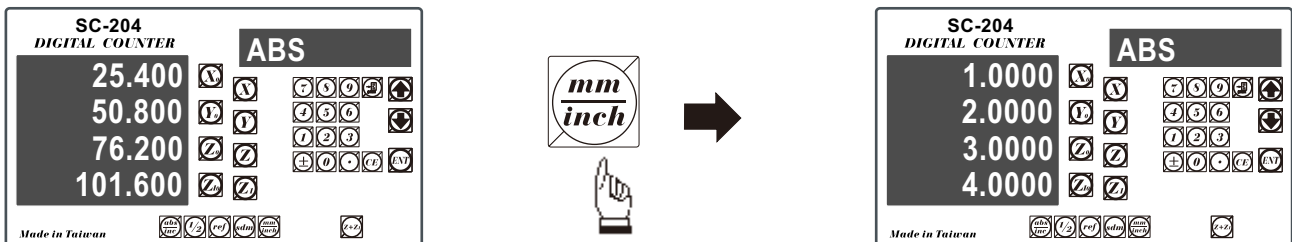

輸入座標

功能：SC-200 系列可讓操作者，將現在機台的位置，設置為任何數值。

例子：將現在 X 軸的位置設定為 45.800mm。

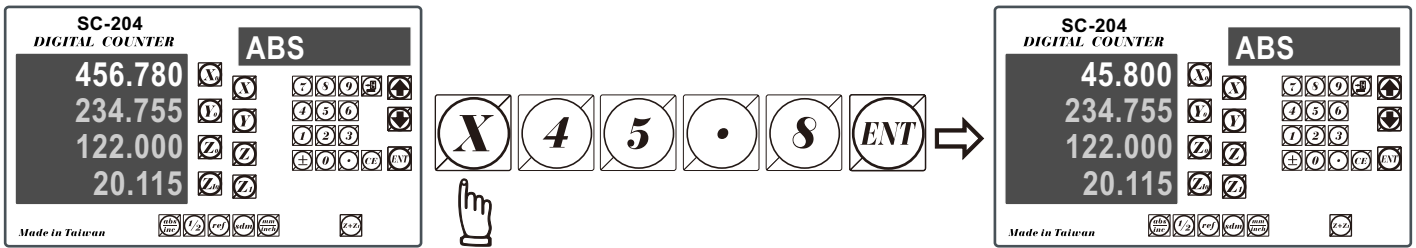

ABS/INC 座標


功能：SC-200 系列提供兩組標準的座標數顯示，分別是 ABS（絕對）及 INC（相對）座標。

操作者可將工件基準零點（俗稱 師傅位）記憶在 ABS 座標，然後轉到 INC 座標內進行加工操作。


在 INC 座標內任何位置清零，都不會影響於 ABS 內的相對於工件基準零點（師傅位）的總長數。

在 ABS 座標內相對於工件基準零點（師傅位）的總長數，於整個加工過程都會保存，操作者可隨時查看核對。

用法：將現在 ABS 座標，要轉換到 INC 座標。

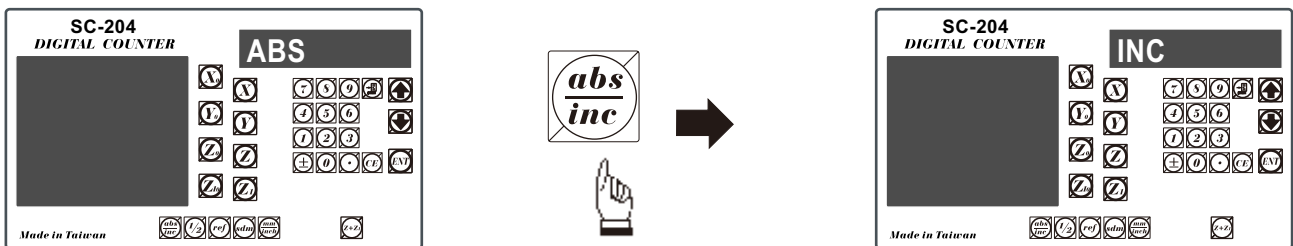

用法：將現在 INC 座標，要轉換到 ABS 座標。

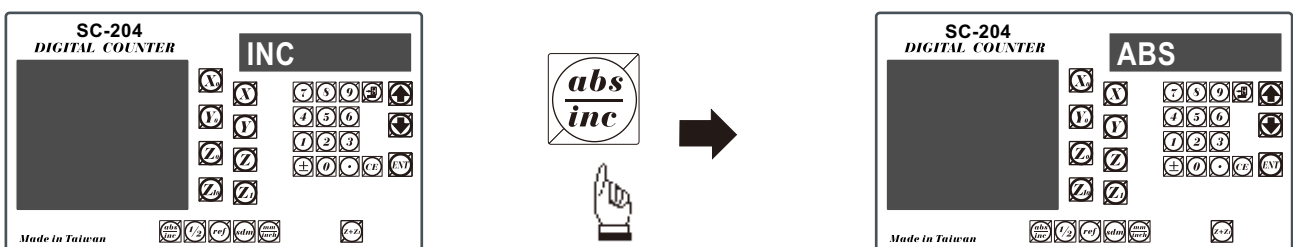


自動分中


功能：**SC-200** 系列提供自動分中功能，可將現時的顯示位置除 2，令零點設立於工件的中心。

例子：將 **X** 軸的零點設立於工件的中心。


步驟 1：將電極對準工件 **X** 軸方向的一邊，然後清零。

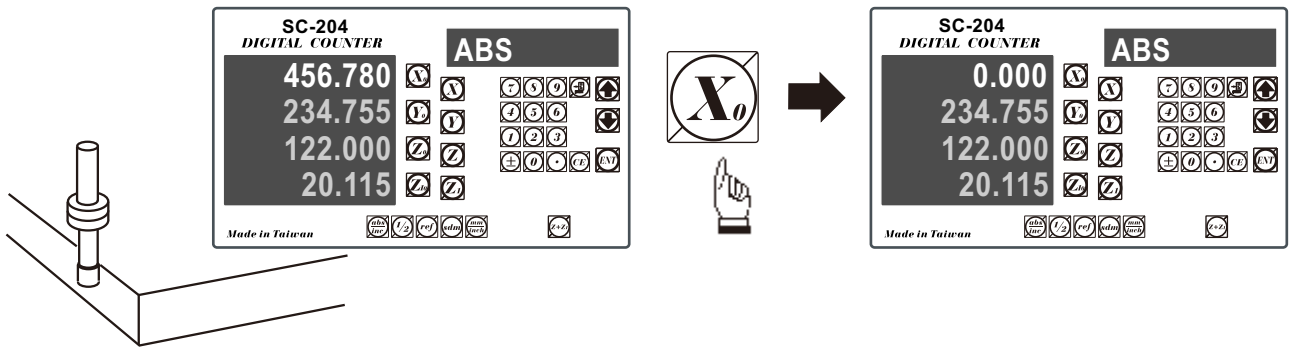



步驟 2：將電極對準工件 **X** 軸方向的另一邊。

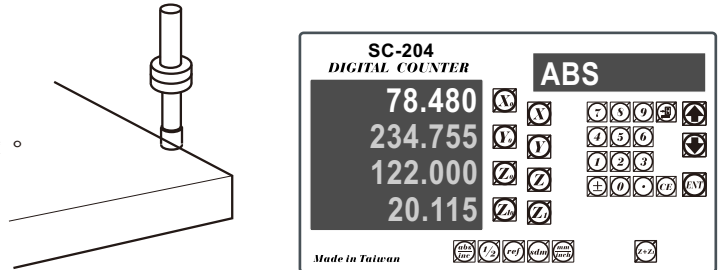

步驟 3：按分中功能，將現時的 X 顯示數除 2。

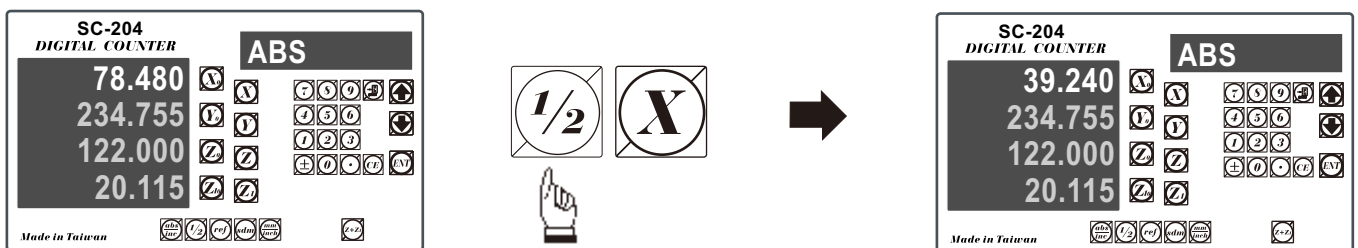


工件的 **X** 軸中心便是 **0.000**，將電子尺移到 **0.000**，便是工件的中心。

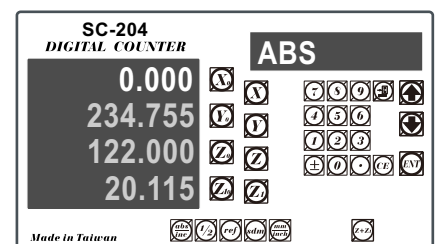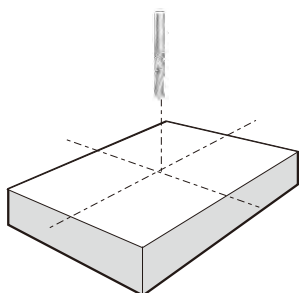





Z+Z1 累計加總功能

功能：SC-204 四軸顯示器針對銑床設計出 Z 軸與 Z1 軸累計加總功能，介由功能鍵方便使用者能隨時切換 Z 軸與 Z1 軸能相互加總或單獨顯示。




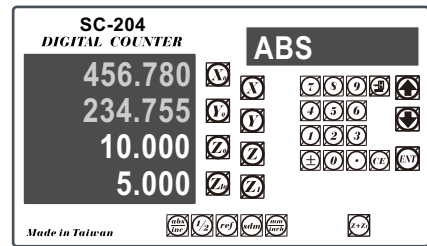
例：Z 軸 10.000
Z1 軸 5.000 單讀作業時，顯示為






A. 當按下  時，顯示器會將 Z 軸數值加總至 Z1 軸視窗，使用  功能時 Z 軸視窗依然可單獨顯示 Z 軸尺寸。

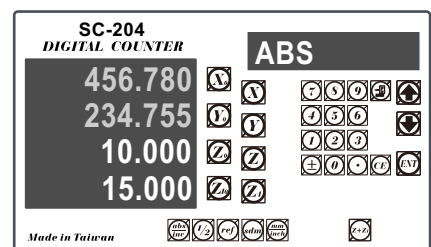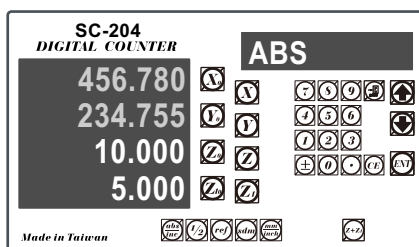



B. 當 Z1 軸向前移動 5mm 時，則 Z1 軸視窗會顯示 20mm；再將 Z 軸向前移動 5mm，則 Z 軸視窗會顯示 15mm，Z1 軸則會顯示 25mm。

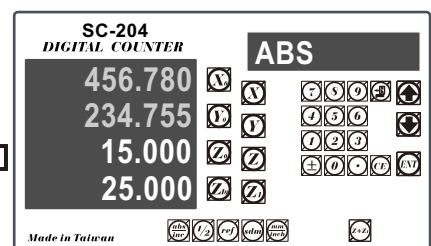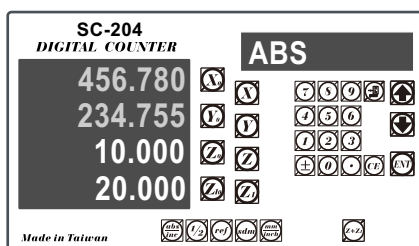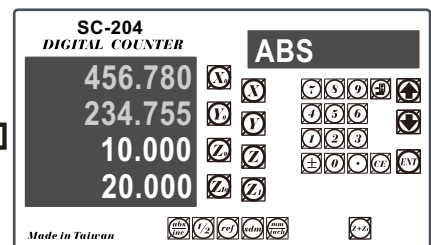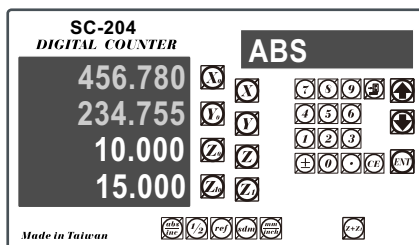

 C. 按下  即可結束 Z+Z1 加總功能，切換回單獨模式。

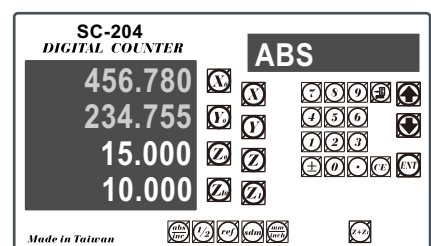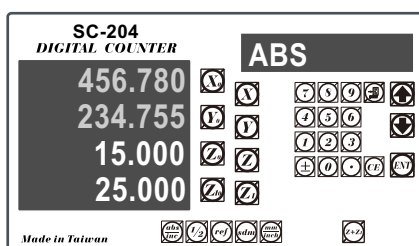

尺中儲數功能

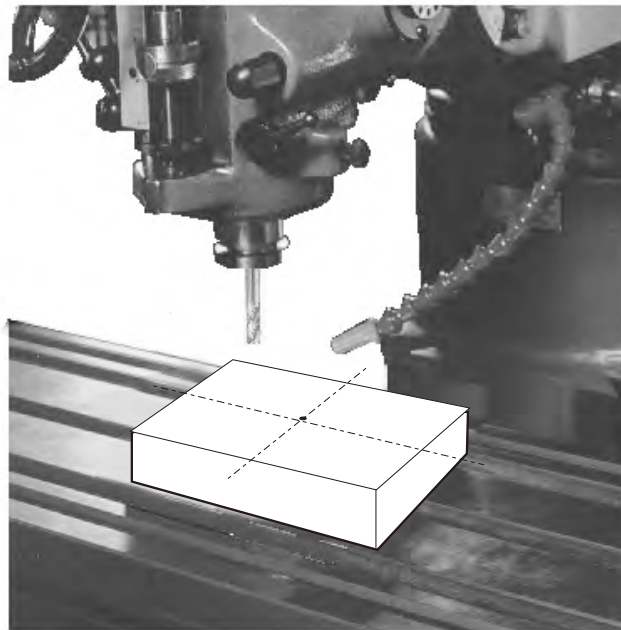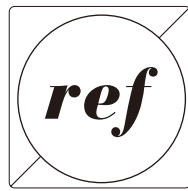

尺中儲數功能 (ref)

功能： 在日常的加工過程中，很多時會出現停電或在一天內加工不完的情況，如不幸失去了加工零點，便需要重新找回工件零點！這不但麻煩，更嚴重的是，重新碰邊找回的工件零點，往往一定有偏差，造成繼續加工的部份產生因零點偏移而出現誤差。

SC-200 系列提供尺中儲數功能，利用光學式電子尺的 尺中零位，將工件的零點記憶。使操作者在停電 / 關機顯示器後能很輕鬆容易，絕對準確地找回工件零點，而不需重新碰數找回工件零點。


尺中儲數功能原理如下：

- 每把光學式電子尺的中央，都設有一永遠不變的 尺中零位 (ref) 尺中位。

我們只需將 工件零位 (俗稱師傅位) 與 尺中零位 (ref) 之間凡距離記憶下來，如工件在光學尺停電期間未被拆除過。工件零點 與 尺中位之間的距離是不會變的。

因此，當重開光學尺後，只需找回 尺中零位 (ref) 後，將已記憶下來的 "尺中位與 工件零點 之間" 的距離 重新設置，工件的零點便能自動尋回。

例子：以 X 軸為例。

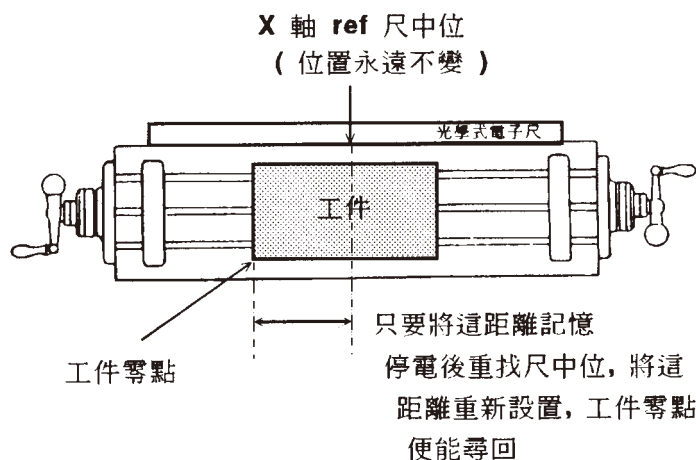

操作步驟： SC-200 系列顯示器的尺中儲數，是現時市場上採用光學式電子尺的眾多顯示器中最先進及最易用。

SC-200 系列顯示器在操作者每次於 ABS 座標的狀態下進行歸零、分中、座標輸入等等能影響工件零點的功能時，會自動將工件零點與尺中位的距離記憶下來。

因此，操作者只需在每次開啓 SC-200 系列顯示器或在未開始加工前 (未將工件夾上工作台前)，先在 ABS 座標下找一次尺中位 (ref)，以令 SC-200 知道尺中位 (ref) 的位置，那其餘的一切儲數程序，SC-200 便會自動處理，不用操作者費心。

找尺中(FIND REF)


功能：在每次開啓 SC-200 系列顯示器時，先在 **ABS** 座標的狀態下，找一次尺中，令 SC-200 知道尺中位 (ref) 的位置。

以後的所有在 **ABS** 座標下的歸零、分中、座標輸入等重新設定工件零點的操作，SC-200 會自動記憶新工件零點與尺中位的距離，以便萬一在停電或關機後能再尋回工件零點。


※機台安裝完成後，找尺中功能只需做一次即可，便可記憶工件零點的位置，不需要每次開機都找尺中。若重找尺中，則之前記憶的工作零點位置會被清除。

※若光學尺被移動，或更換顯示器則需更新找尺中。

步驟 1：進入 ref 功能，並選擇 FIND REF (找 ref 尺中)

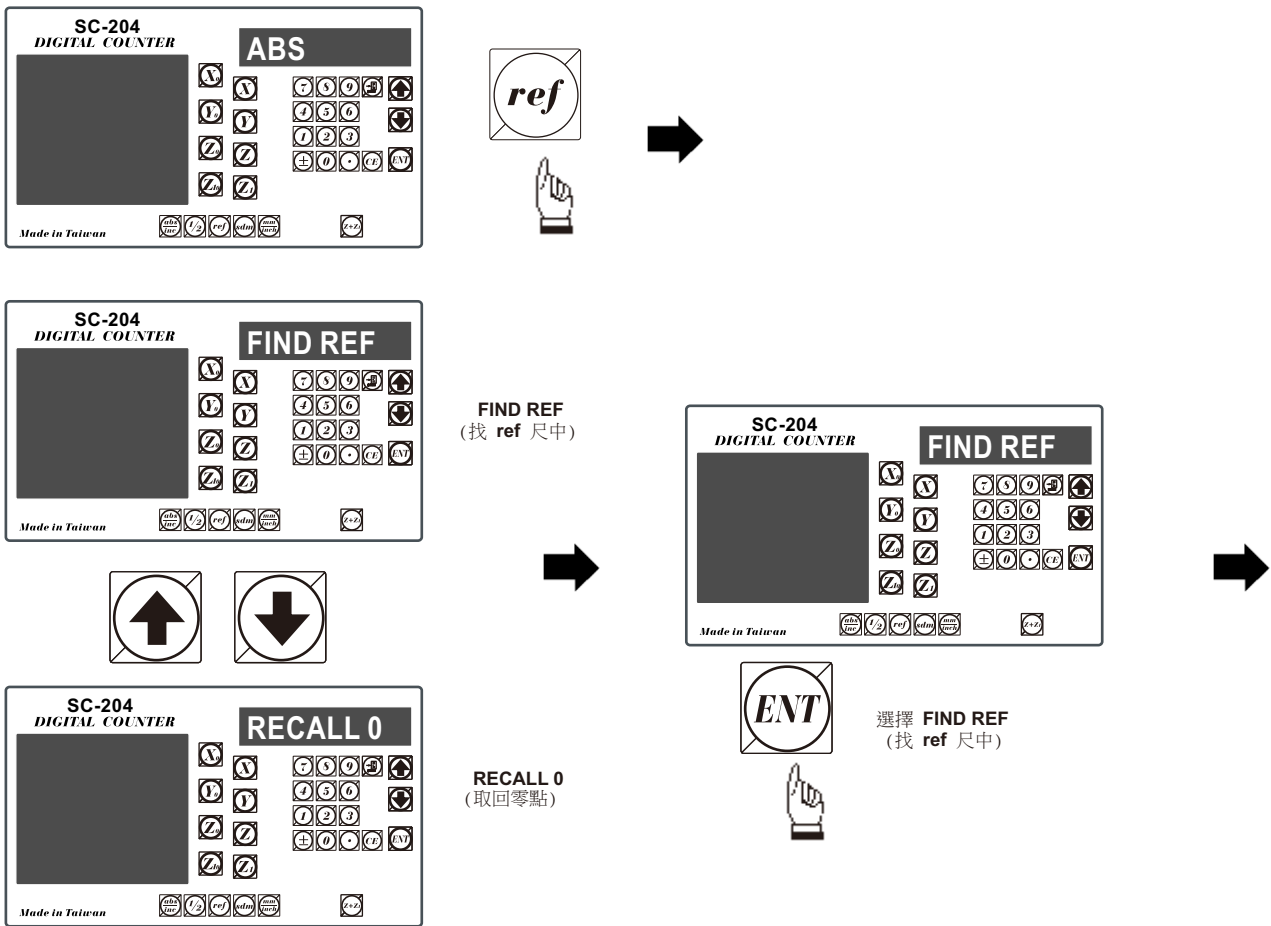


步驟 2：選擇要找尺中的軸

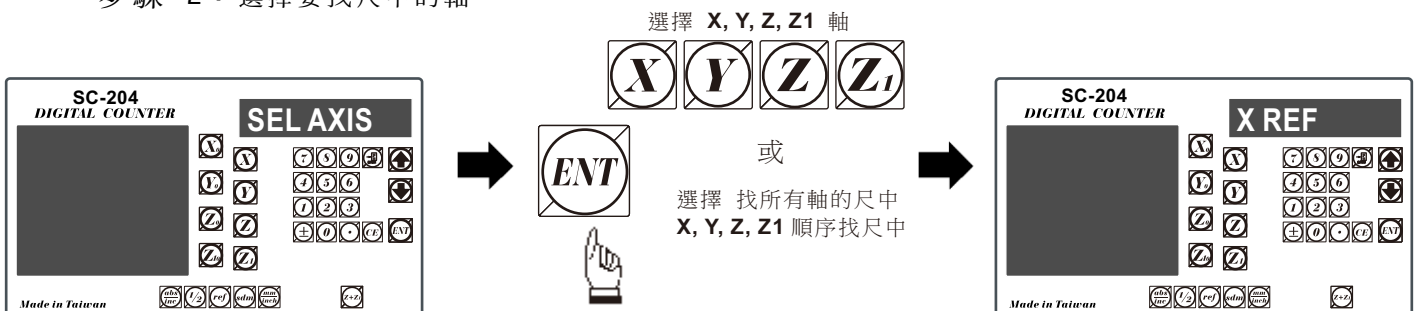

找尺中(FIND REF)


步驟 3：將機床移過尺的中央，直至 SC-200 的數字開始跳動為止，那顯示的尺寸便是相對於尺中位的尺寸。

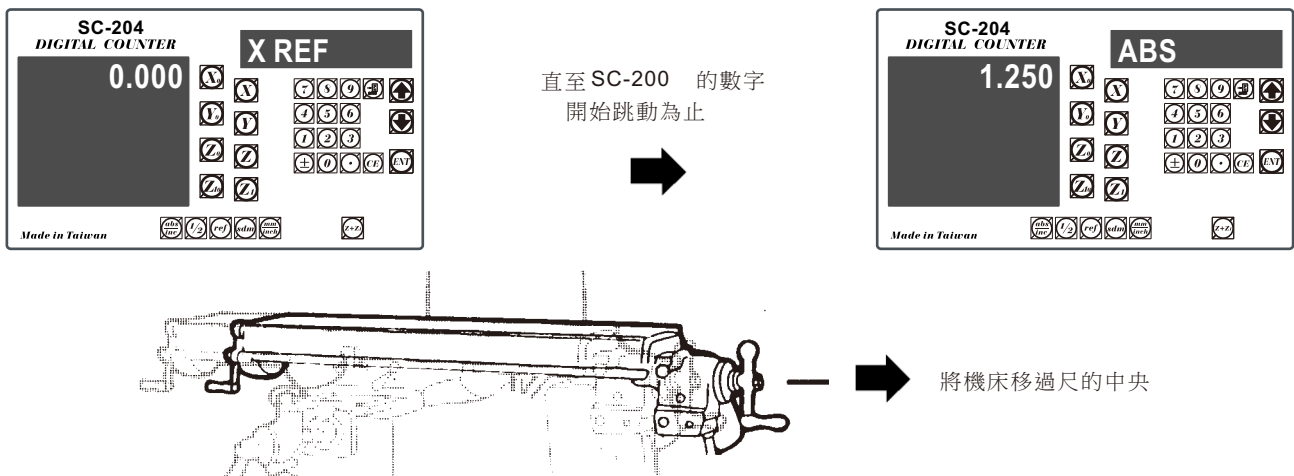

找回工件零點(RECALL 0)


功能：萬一發生停電或在一天內未能完成的加工，需要重開光學尺，如上次開機時有找過尺中，便可以根據以下步驟尋回工件零點。

步驟 1：進入 ref 功能，並選擇 RECALL 0（找回工件零點）。

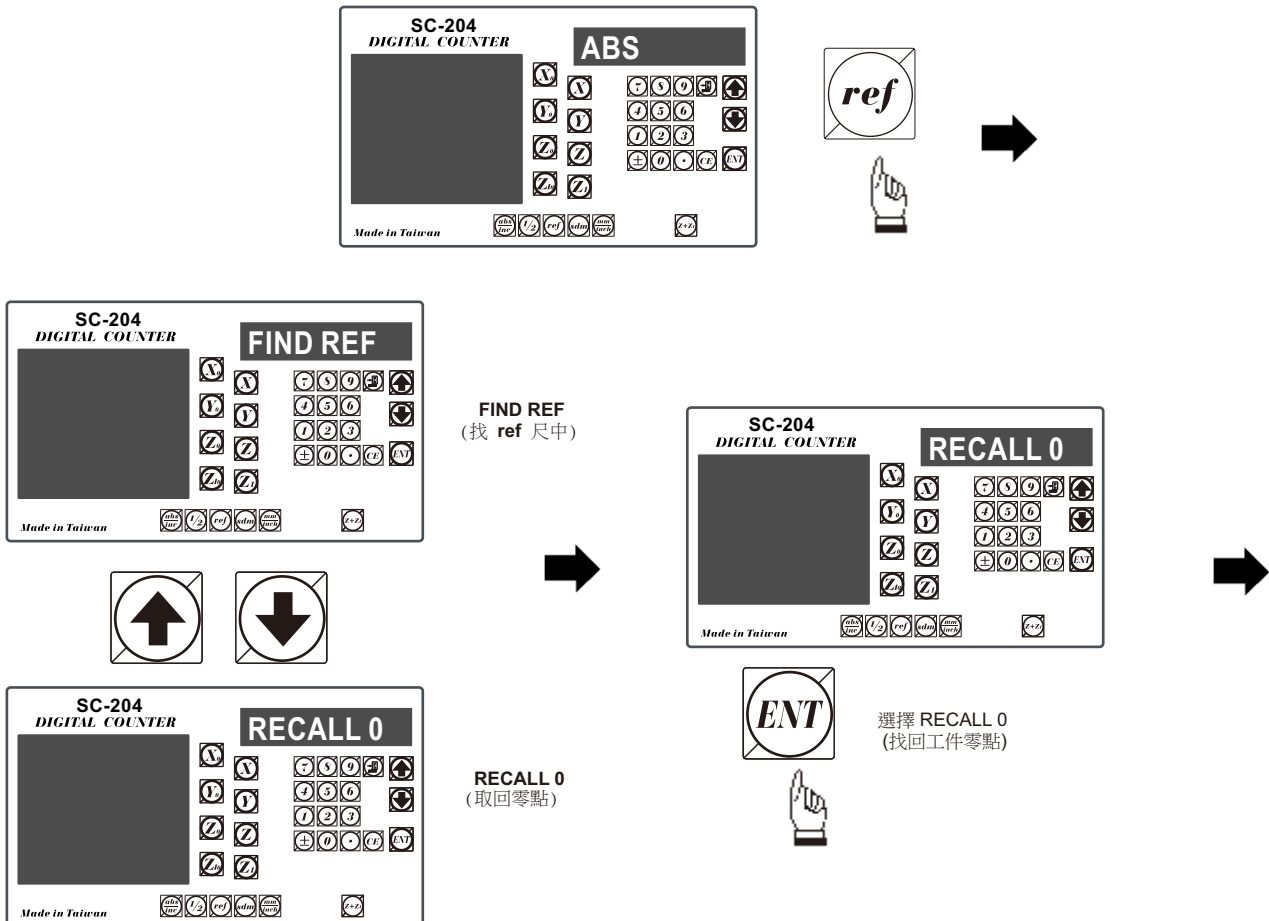


找回工件零點(RECALL 0)

步驟 2：選擇要尋找回工件零點的軸。


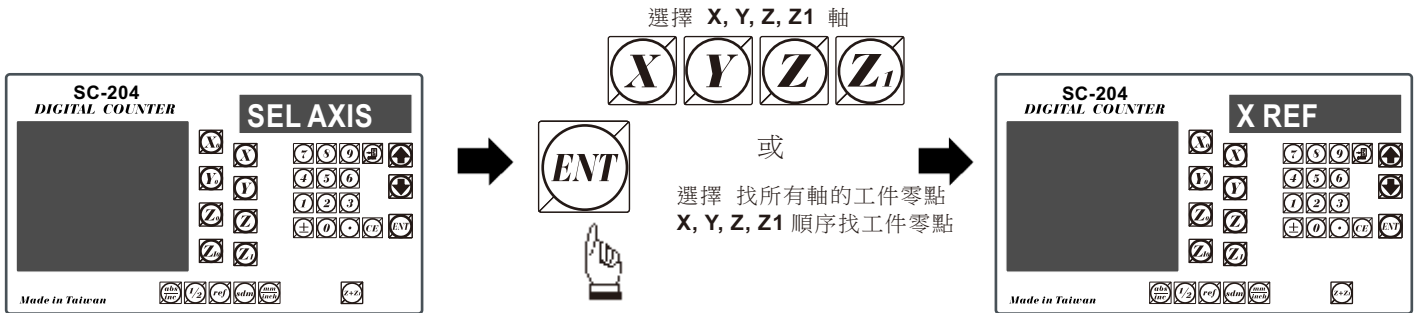


步驟 3：將機床移過尺的中央，直至 SC-200 的數字開始跳動為止，那顯示的尺寸便是相對於工件零點的尺寸。

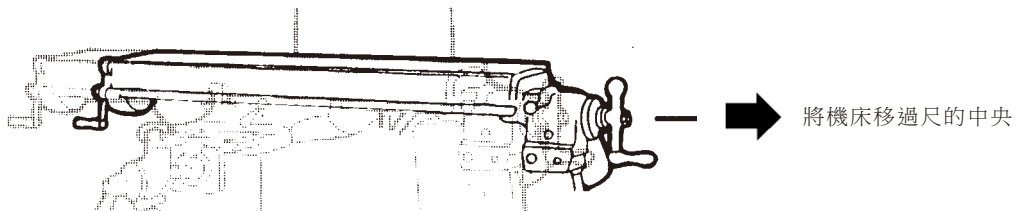

※必需在有找過尺中後，其工作零點位置才會被記憶。

199組輔助零位功能

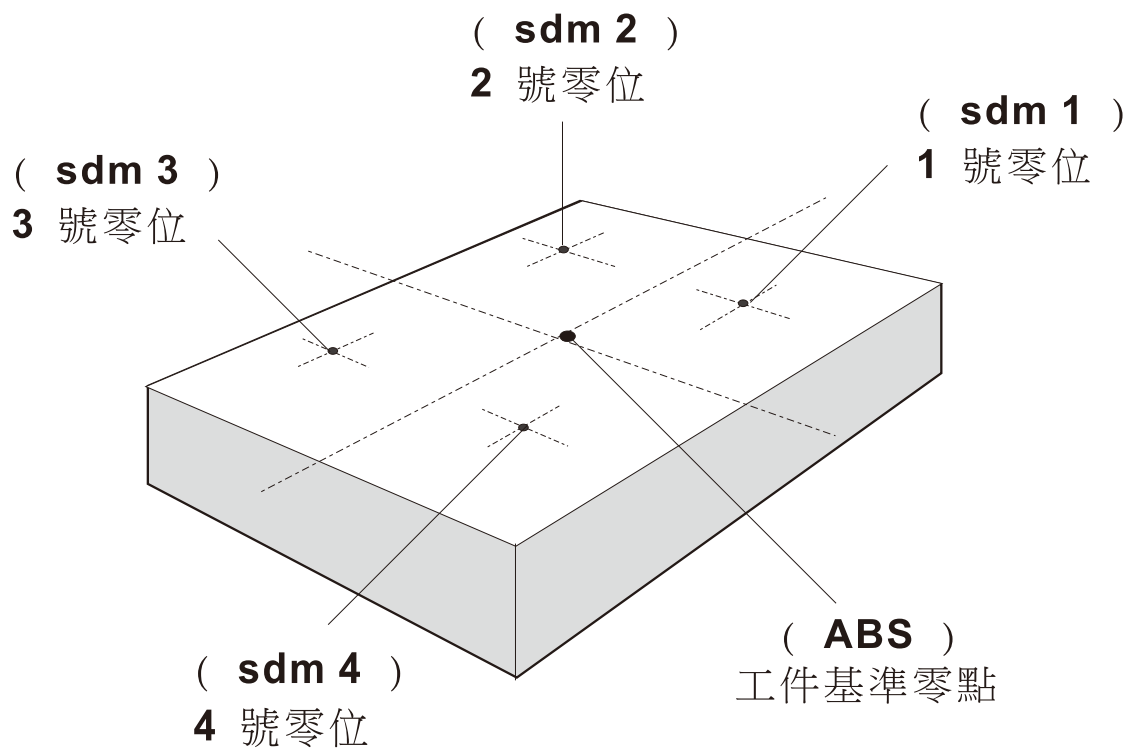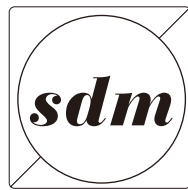

199 組輔助零位 (sdm)

功能：一般光學尺顯示器只提供 **ABS/INC** 兩組座標，但在日常大部份的加工過程中，操作者往往會發覺不夠用，特別在模具加工或中/小批量加工時。

ABS/INC 的不足之處如下：



- **ABS/INC** 只有兩組零位數，而在模具加工時，除了工件的基準零點（俗稱師傅位）外，往往還有最少 3 至 4 個分件的零點。**ABS/INC** 只有兩組零點，操作者身往往要來來回回的建立/取消各分件零點，費時失事及很難核對各加工數值。
- 在中少批量加工中，**ABS/INC** 根本不能記憶各加工點的位置，因此操作者不能從重複加工中節省工件的設置時間。

SC-200 提供**199**組輔助零位 (**sdm**) 功能，來補助 **ABS/INC** 功能的不足。但 **sdm** 絕對不只是簡單的加額外**199**組 **INC** 座標而矣，以下是 **ABS/INC** 與 **sdm** 不同處：

1. **INC** 零位是完全獨立的，不管 **ABS** 的零點有任何改變，**INC** 的零點是不會改變的，但 **sdm** 的零位均是相對於 **ABS** 的，當 **ABS** 零位偏移改動時，**sdm** 的所有零位也會跟隨 **ABS** 零位而一同偏移改動。
2. **sdm** 相對於 **ABS** 座標的距離，可直接用按鍵輸入 **SC-200** 系列顯示器。既快捷而準確。

sdm 在分件零點的應用：

操作者可將工件上的每個分件零點 設置在 **sdm** 輔助零點座標內。

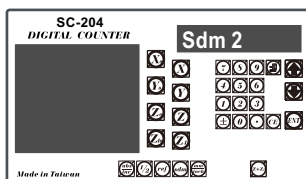
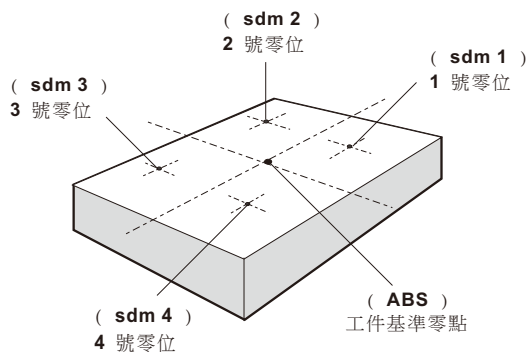


便可直接轉到各 **sdm** 輔助零位，
或
不需返回 **ABS** 座標。

sdm 在中小批量加工的應用：

sdm 功能可將批量加工點位置記憶於 **sdm** 零位內，操作者可一次將所有加工點輸入 **SC-200** 系列顯示器內，或在加工第一件工件時，將加工點儲存到 **SC-200** 的 **sdm** 記憶內。

當進行加工第**2**件、第**3**件、... 工件時，只需將工件的基準零點重新校正在 **ABS** 座標，因各 **sdm** 的零位是跟隨 **ABS** 的零位，因此各加工點便自動重現於 **sdm** 零位。

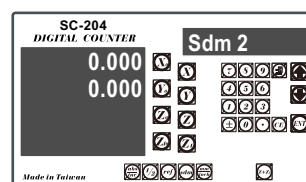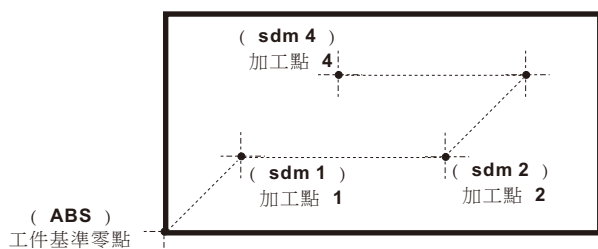


便可直接轉到各 **sdm** 輔助零位，
或
將機床移到各 **sdm** 座標的零點，
便是各加工點的位置。

199 組輔助零位 (sdm)

sdm 應用實例：

如要在工件上設立四個輔助零點 (sdm 1 至 sdm 4)，可用以下兩種方法：


1. 到位清零。
2. 直接將各 sdm 座標鍵入。

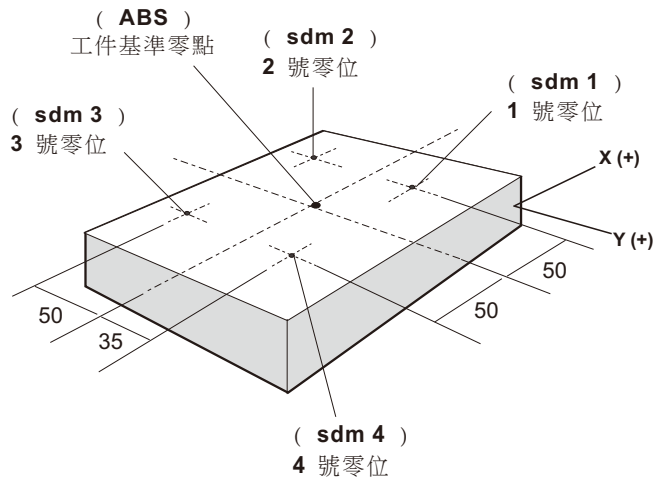

方法一：到位清零


到位清零方法是，先將的工件基準零位設置好於 ABS 座標後，直接將機床移到各 sdm 零點位置上，然後轉到 sdm 清零，把零位記憶下來。

步驟 1：將工件的基準零位（俗稱師傅位）設定為 ABS 座標。

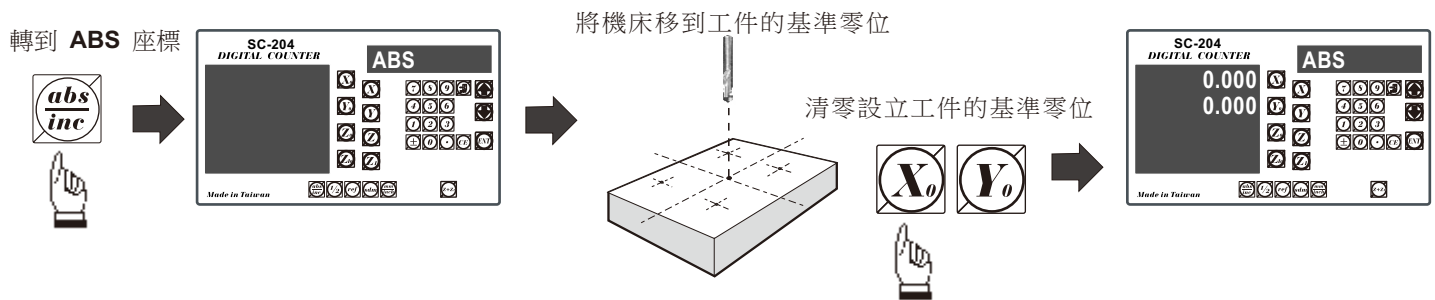


步驟 2：設置第一點零位。

將機床移到
X= 50.000, Y= 35.000
sdm 1 的位置上。

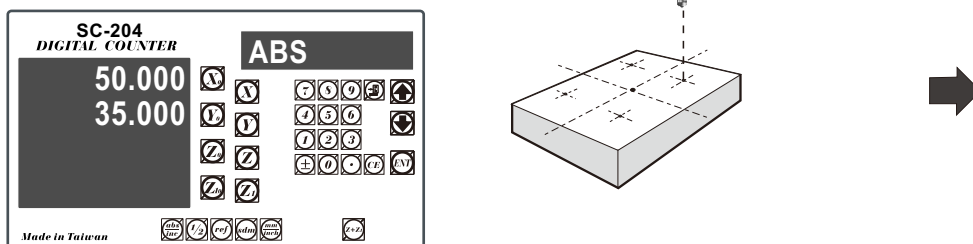


199 組輔助零位 (sdm)

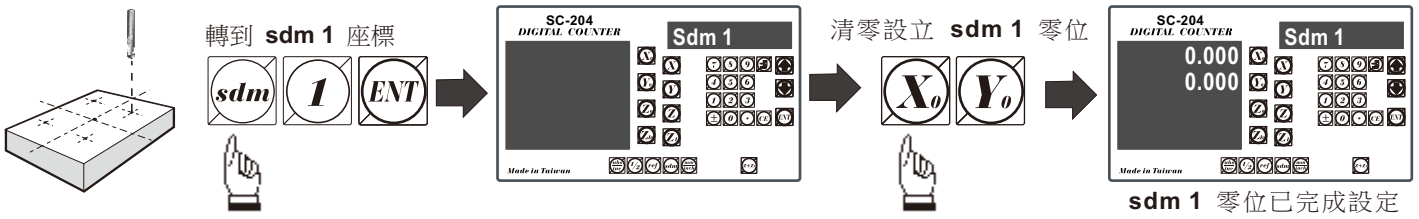


步驟 3：設置第二點零位。

將機床移到
 $X = 50.000, Y = -50.000$
 sdm 2 的位置上。

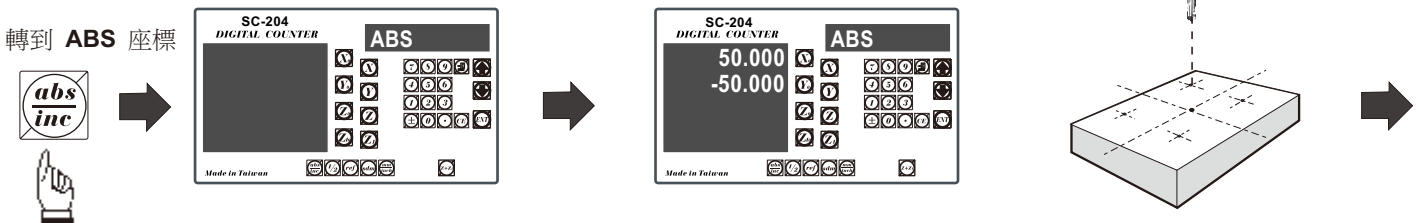


步驟 4：設置第三點零位。

將機床移到
 $X = -50.000, Y = -50.000$
 sdm 3 的位置上。


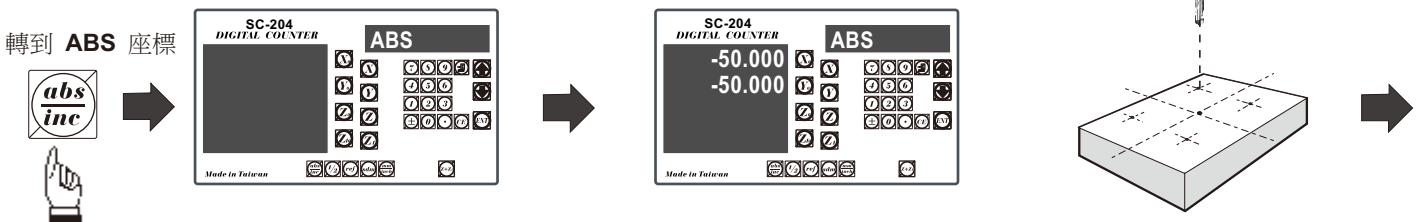


199 組輔助零位 (sdm)

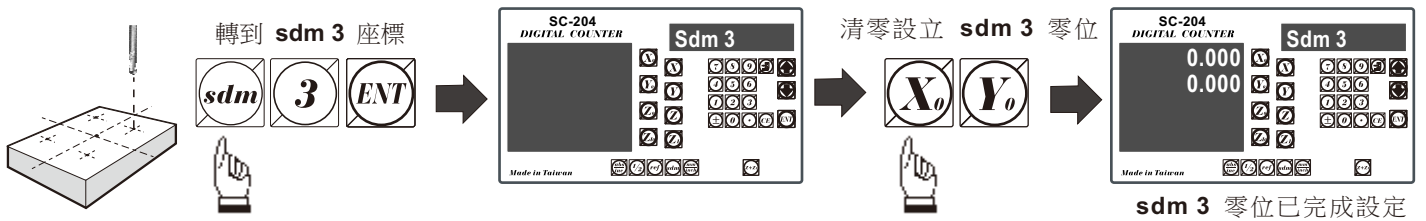

步驟 5：設置第四點零位。


將機床移到
X = -50.000, Y = -35.000
sdm 4 的位置上。

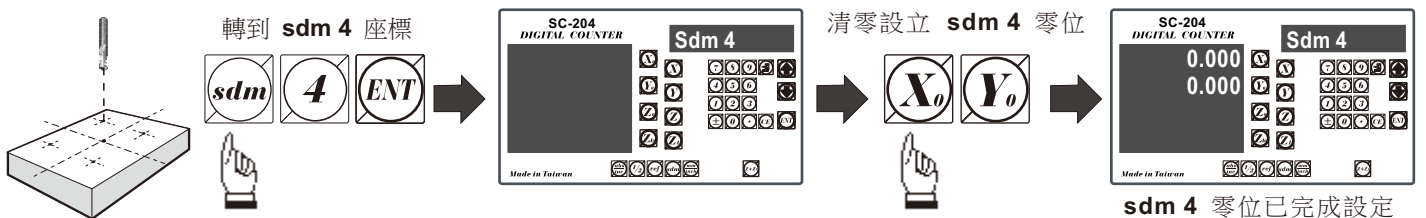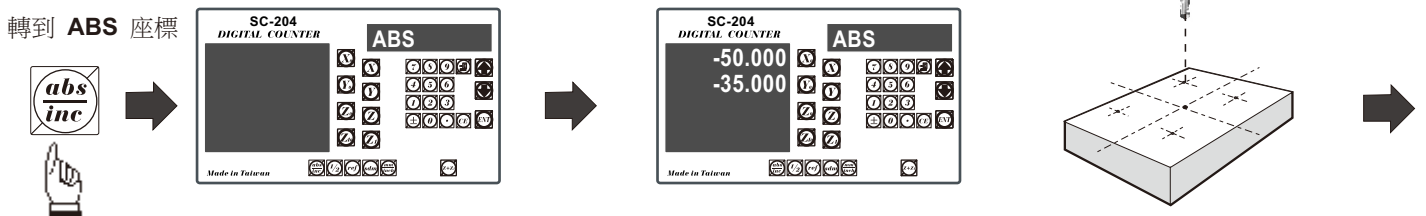

工件的四個輔助零位現已設置好



操作者可按  或  鍵將顯示的座標轉到各 sdm 輔助零位

例如：


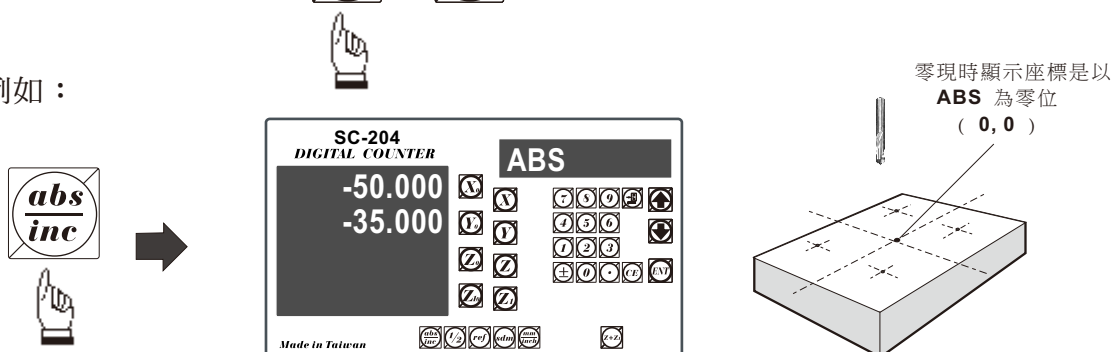


199 組輔助零位 (sdm)



轉上一組 sdm 座標

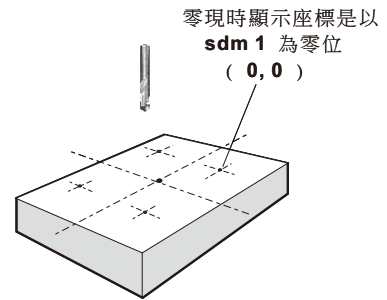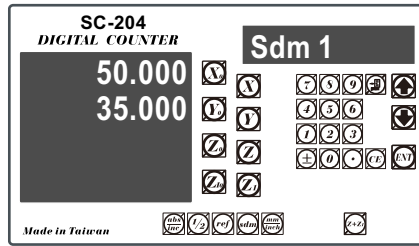

轉上一組 sdm 座標

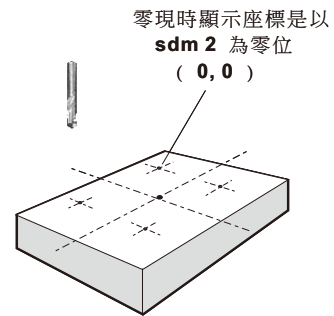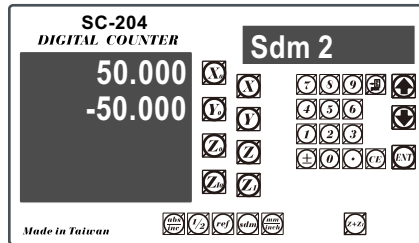

轉下一組 sdm 座標

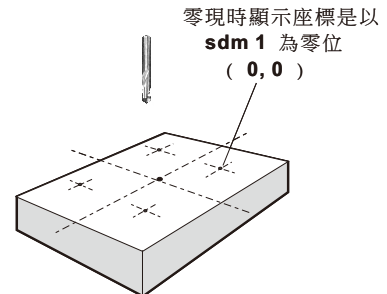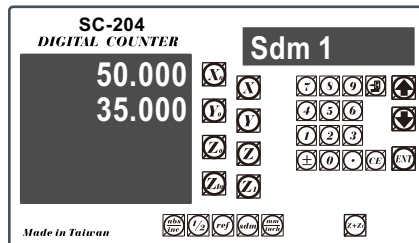

199 組輔助零位 (sdm)


到位清零方法雖然是簡單易明，但是如果建立大量 sdm 零位，例如在中/少批量加工時要設定大量的加工點，則用直接將各 sdm 座標鍵入方法設定 sdm 零回位是最快最準確的方法。

方法二：直接將 sdm 零位用按鍵輸入

直接將 sdm 零點按鍵輸入方法是，先將工件基準零位設置好於 ABS 座標後，直接將機床移到 ABS 的零點。然後在該位置上一次將所有的 sdm 零位座標用按鍵直接輸入。


步驟 1：將工件的基準零位（俗稱師傅位）設定為 ABS 座標。

將機床移到工件的基準零位

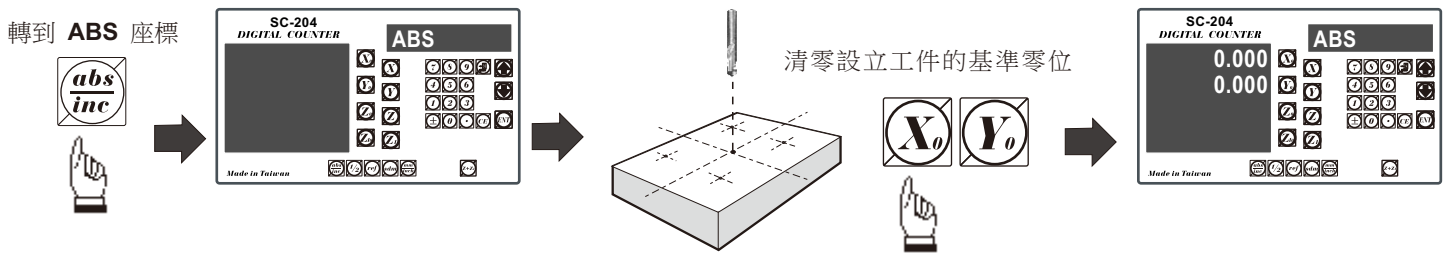


步驟 2：設置第一點零位。

將第一點 sdm 零位座標數直接輸入

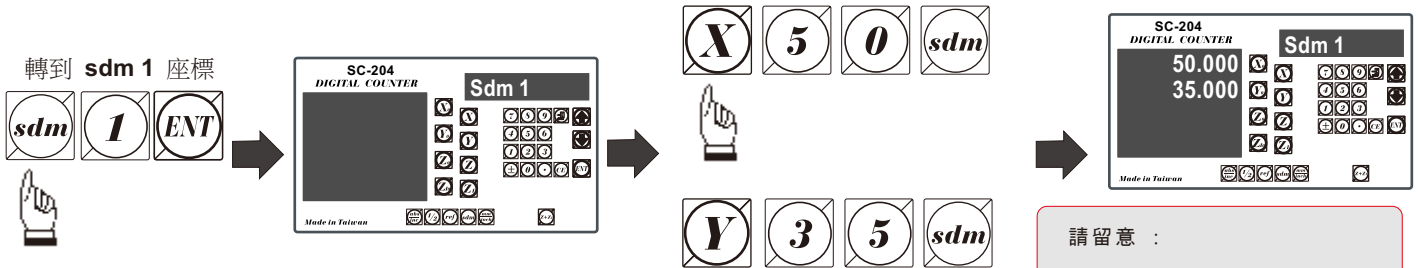


步驟 3：設置第二點零位。

將第二點 sdm 零位座標數直接輸入

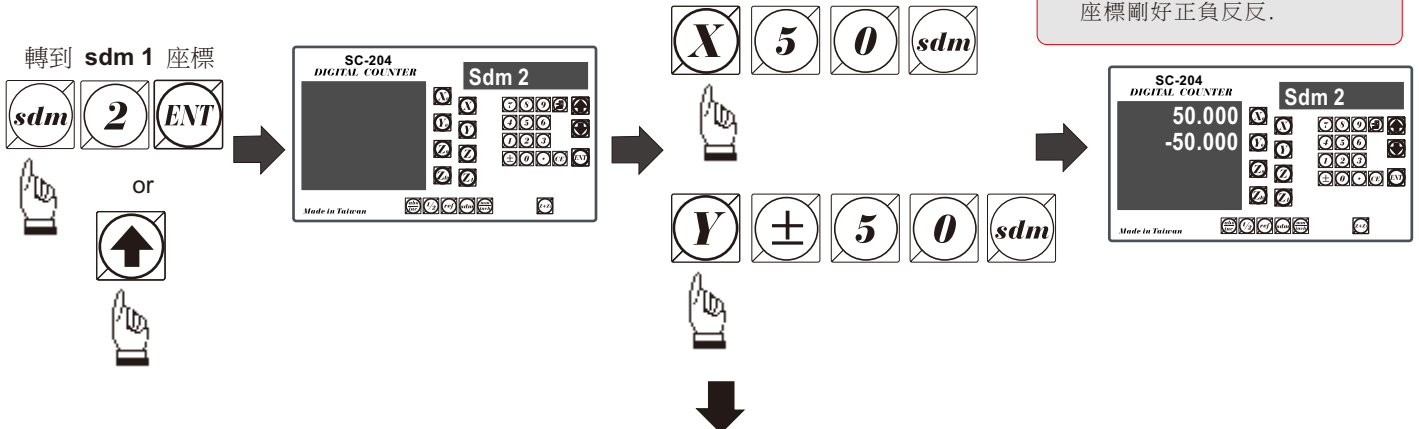


199 組輔助零位 (sdm)

步驟 4：設置第三點零位。

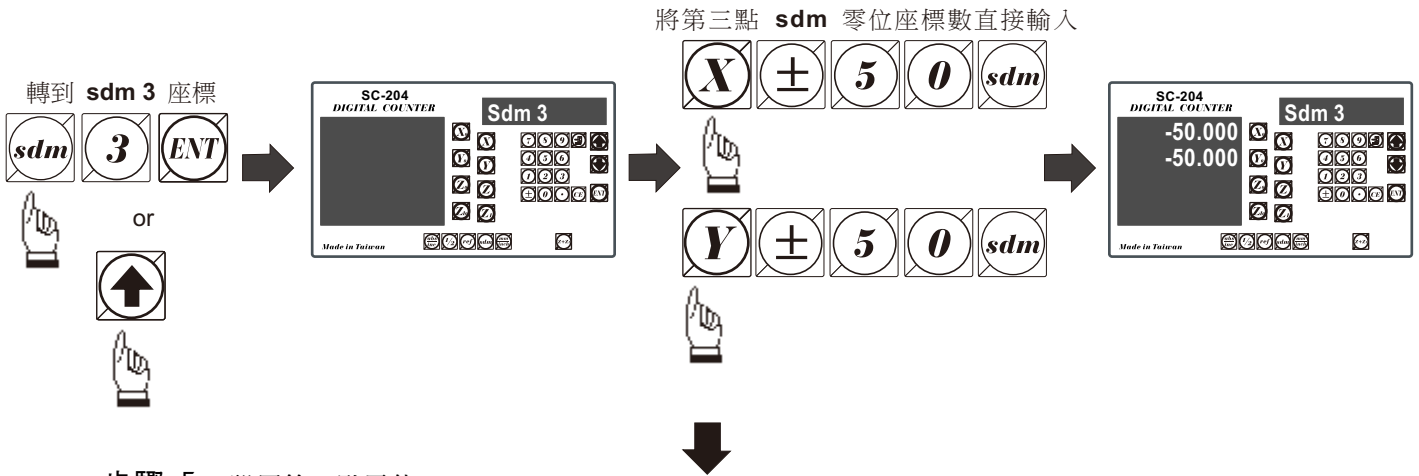


步驟 5：設置第四點零位。

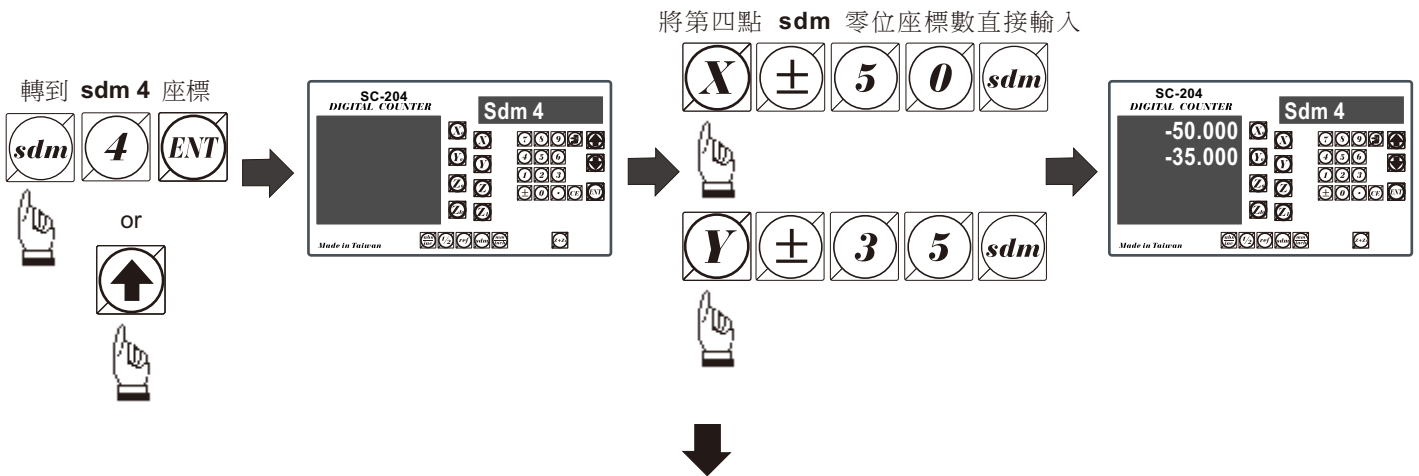

工件的四個輔助零位現已設置好



操作者可按 或 鍵將顯示的座標轉到各 sdm 輔助零位

例如：


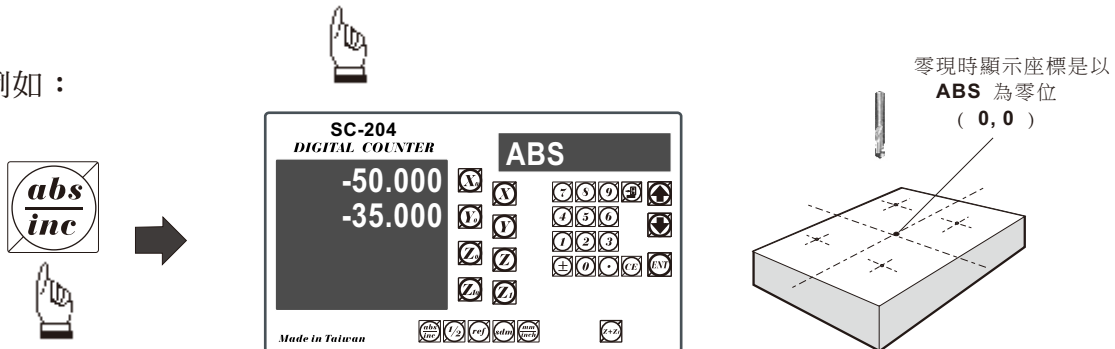


199 組輔助零位 (sdm)



轉上一組 sdm 座標

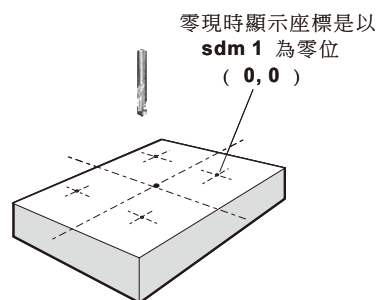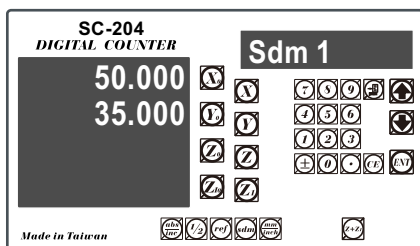

轉上一組 sdm 座標

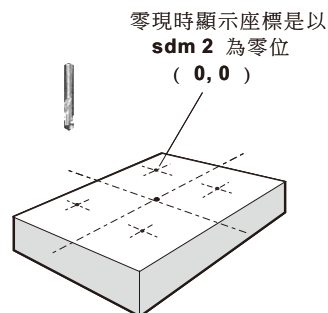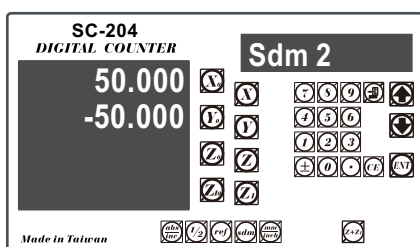


轉下一組 sdm 座標

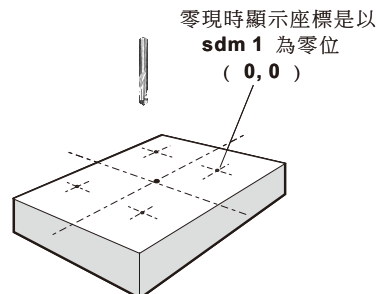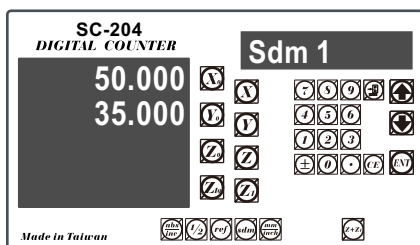


顯示器內設定功能

顯示器內設定功能

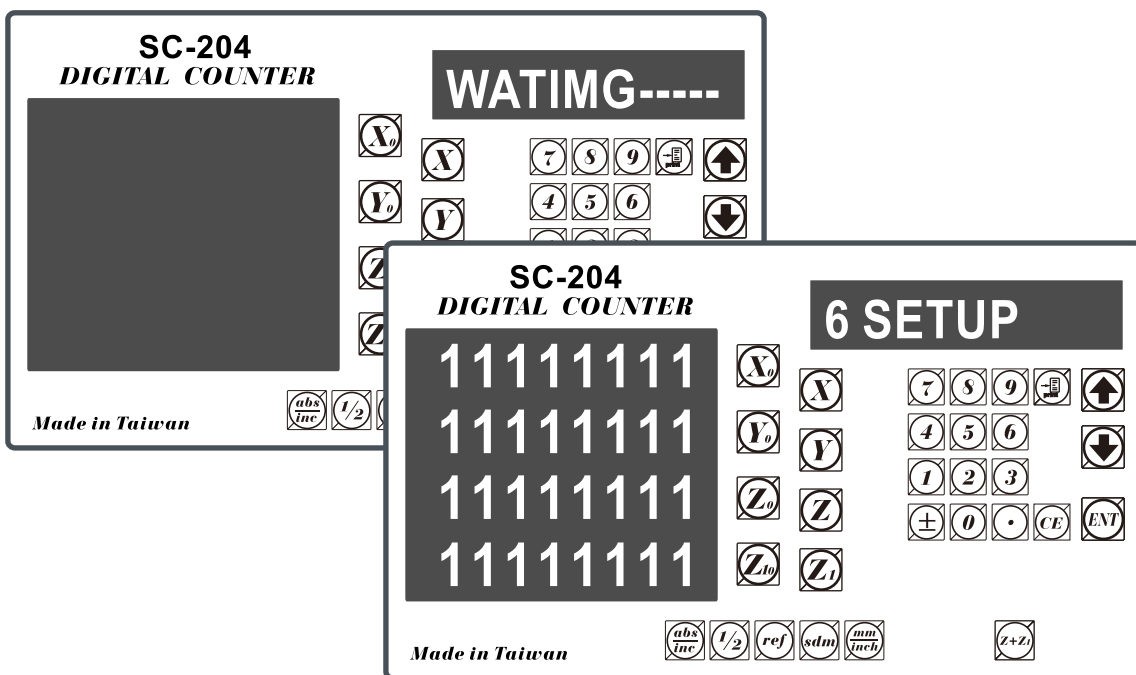

顯示器原始參數重置功能 (RESET)

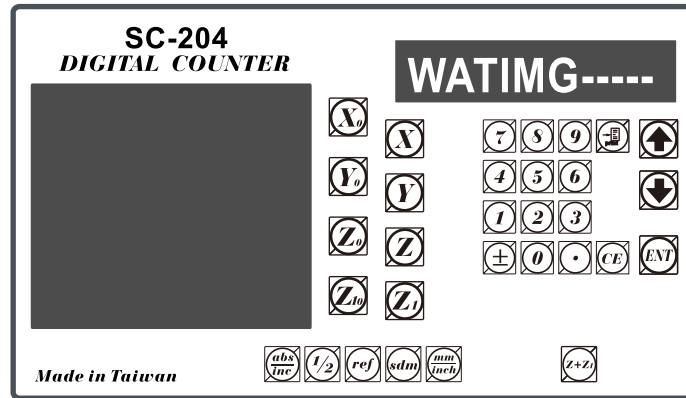


當光學尺受不正常的電壓沖擊，或是用戶不正常操作而造成內置參數混亂，便需進行簡易的工作參數重置，將記憶體內的參數重新恢復至出廠的標準設置。但使用參數重置功能時要先查看內部是否有設定參數，如有設定請事先記取數據，等重置完成後再重新設定參數。

操作步驟：


- 1) . 將光學尺顯示器電源關閉。
- 2) . 重新開啓光學尺顯示器，當顯示窗出現 "11111111" 燈號測試，按 "0" 字鍵一下，顯示器便可進行 "重置功能"。

顯示器一開機即首先進行自檢和測試功能


按一下  字鍵

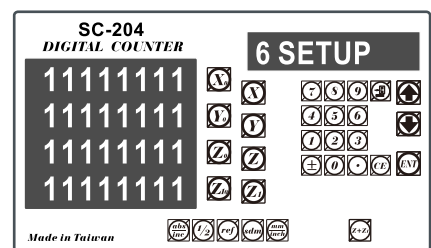

- 3) . 當進入 "重置功能" 時，顯示器會出現 "WATING--"

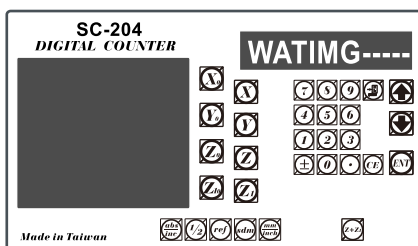

顯示 "WATING--" 表示參數重置中

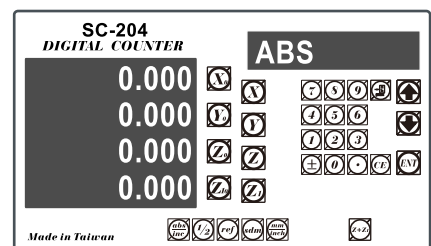


當回到正常模式時代表參數重置完成

顯示器內設定功能

顯示器內設定參數設置程序 (SETUP)


當顯示器更換程式 IC 或受不正常的電壓沖擊和不正常的操作，而造成預設值混亂或者是用戶更改生產工藝不適合使用時，就需要對顯示器進行重新設置，將記憶體內功能數值重置。

顯示器在 SETUP 過程中的訊息顯示及按鍵位置：

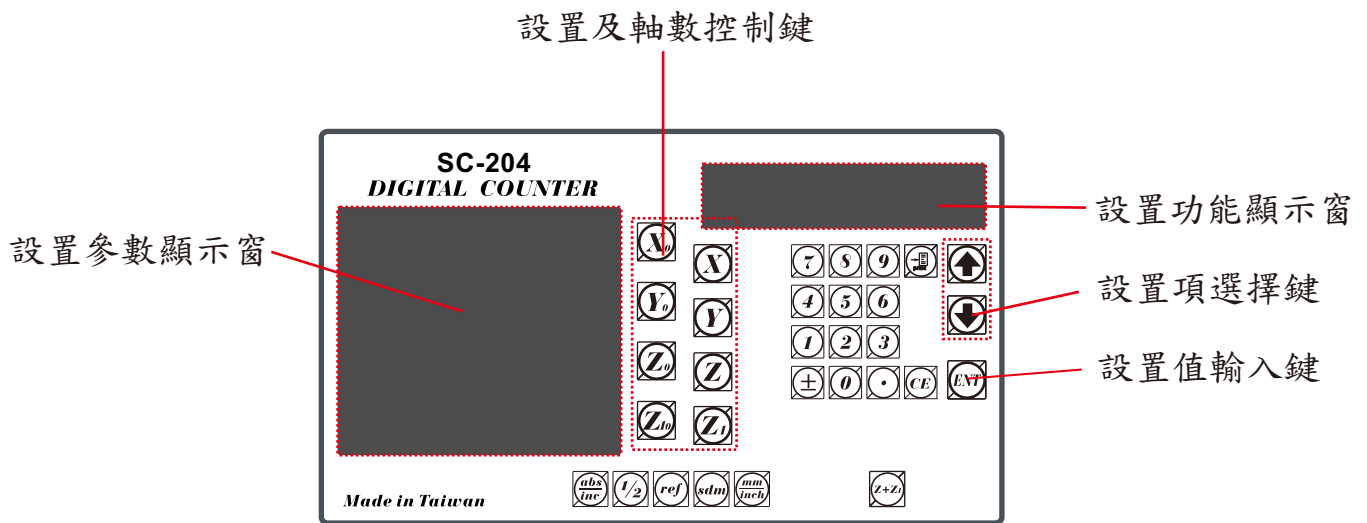

操作步驟：

- 1). 將光學尺顯示器關閉。
- 2). 重新開啟光學尺顯示器，當顯示窗出現自我測試時按一下 **6** 鍵，待會便可進行 "SETUP" 功能。

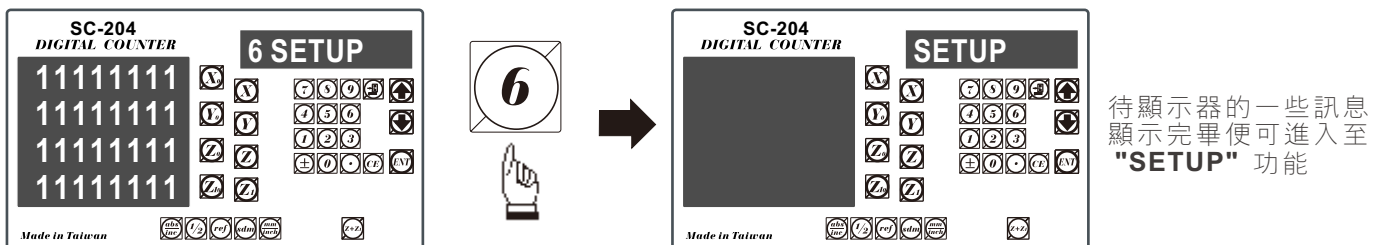


內設定程序被寫成選單式模式，透過標頭式附件使您方便運用下列功能。


第一層功能依序如下：

BAUD SET	RS232 傳輸速率設定
PRT OFF/ON	印表機功能開/關
BEEP ON/OFF	蜂鳴器開/關
RESOLUTE	光學尺解析設定
CP ERROR	光學尺誤差補正
LINEAR P	線性誤差補正
NL ERROR	非線性誤差補正 (點補正)
DIRECT	方向性設定
ENCODER	編碼器解析設置
DISTANCE	螺桿導程設置
EXIT	結束


3) 按  或  鍵至 "BAUD SET" 傳輸速率設定功能。

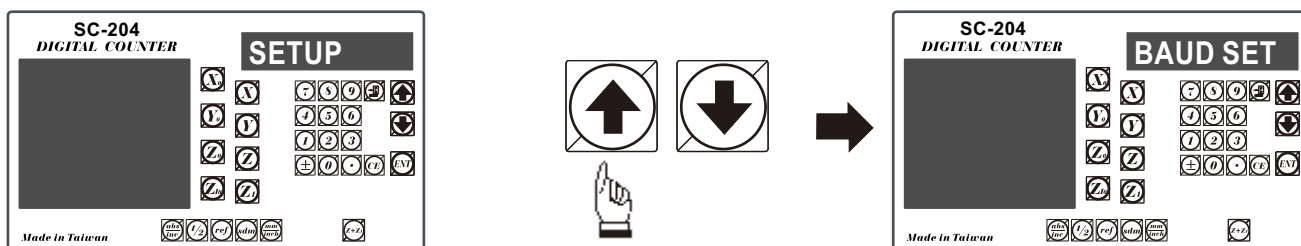

按  鍵進入 RS232 傳輸速率設定。

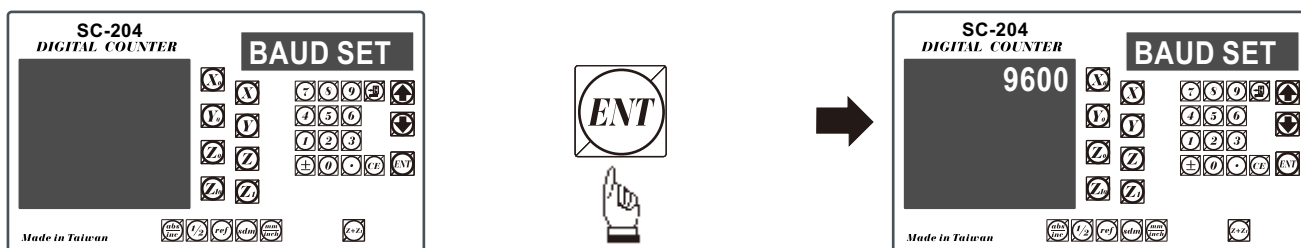




按  或  鍵選擇所要的速率：1200,2400,4800,9600,19200,57600。

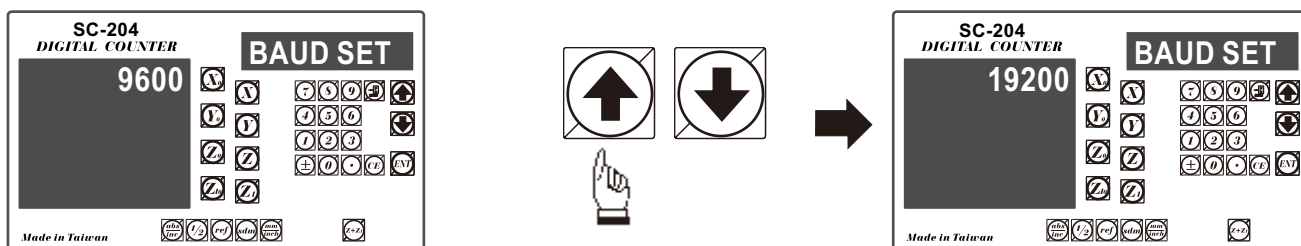


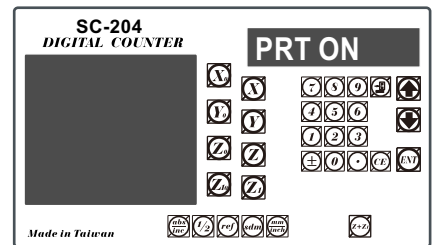
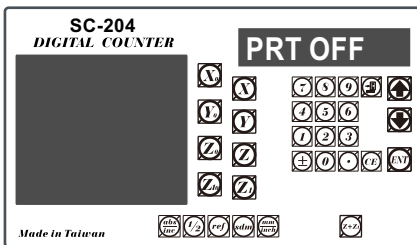
選擇所要速率後按  鍵結束此功能。

顯示器內設定功能




4) 按  或  鍵至 "PRT ON/OFF" 印表機 開/關 功能。

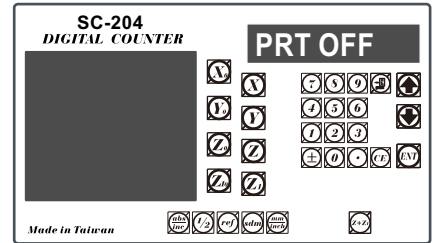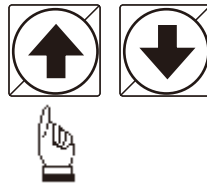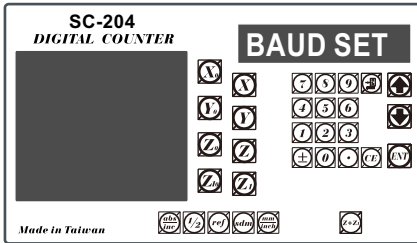



直接按  可切換 OFF 或 ON。




5) 按  或  鍵至 "BEEP ON/OFF" 蜂鳴器 開/關 功能。

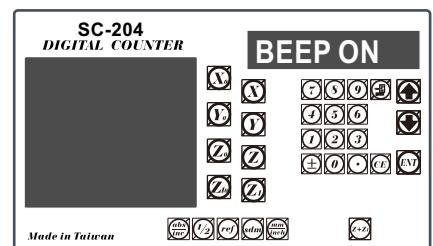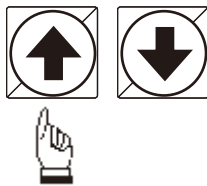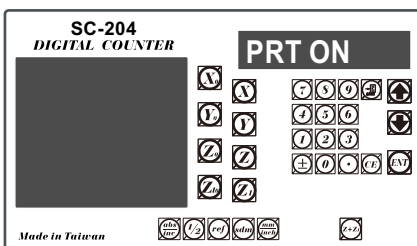


直接按  可切換 OFF 或 ON。

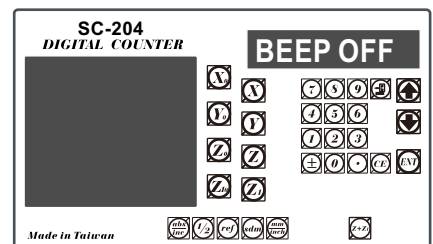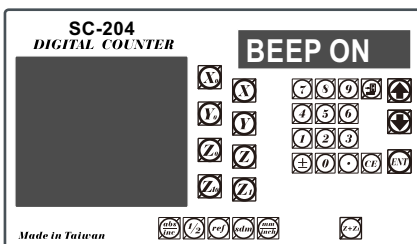


6) 按  或  鍵至 "RESOLUTE" 光學尺解析設定功能。

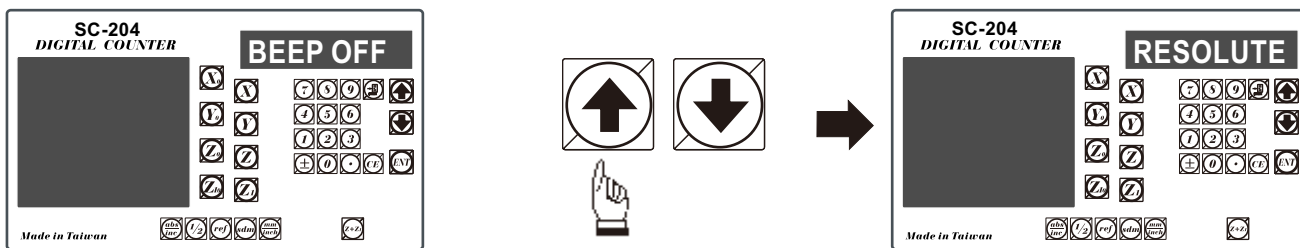

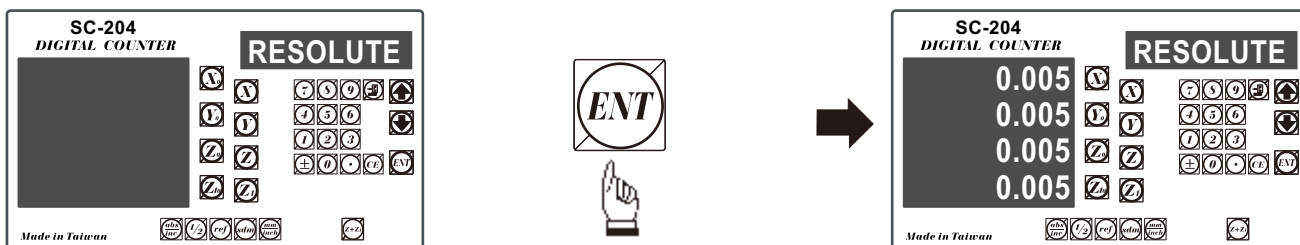


按  鍵進入光學尺解析設定。

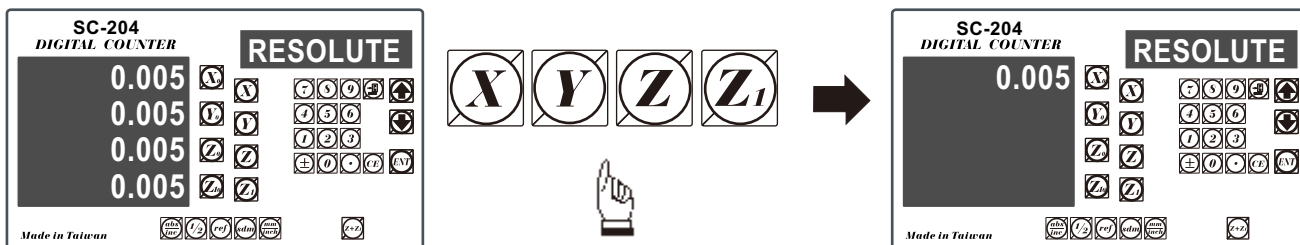

按欲改變之軸鍵    




按  或  鍵切換至所需的解析：0.01, 0.005, 0.002, 0.001, 0.0005, 0.0002, 0.0001。

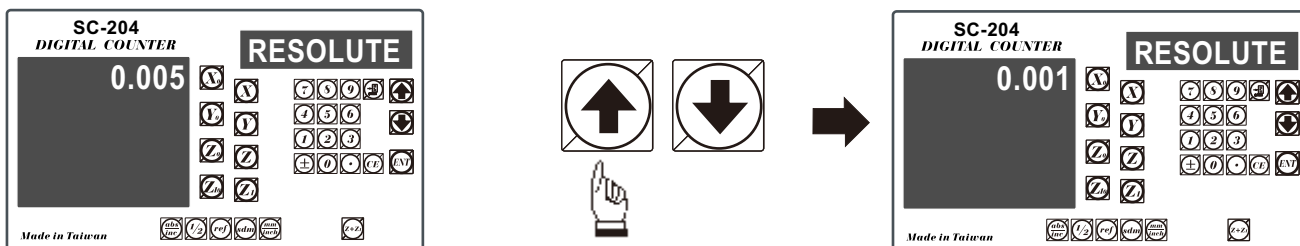


顯示器內設定功能

按  鍵結束此軸的設定。

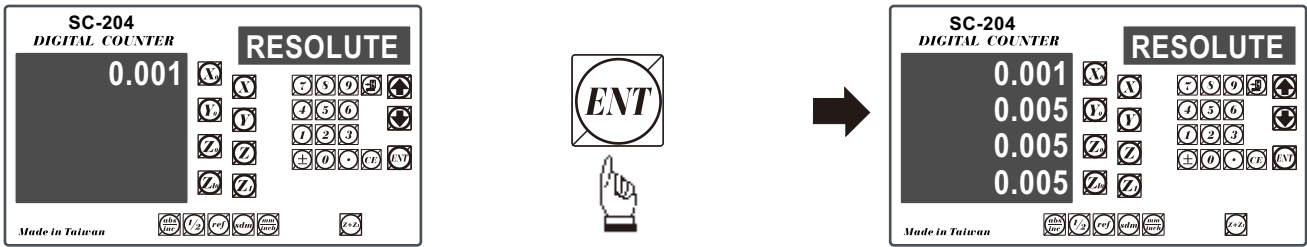


完成設定後按  鍵結束光學尺解析設定功能。

7) 按  或  鍵至 "CP ERROR" 光學尺誤差補正。

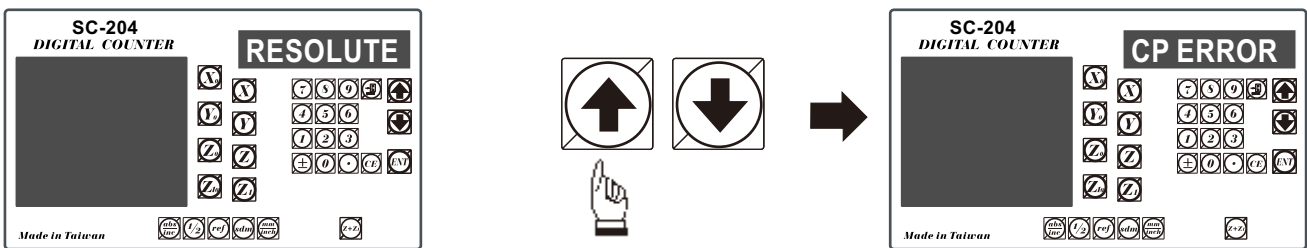

按  鍵進入補正功能後，可按  或  鍵切換 "LINEAR P" 或 "NL ERROR"。

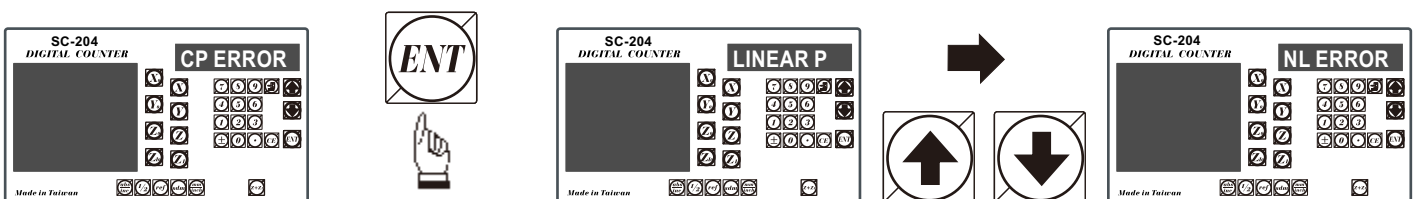


選擇至 "LINEAR P" 後按  鍵進入線性補正功能。




顯示器內設定功能


按欲補正之軸鍵 **X** **Y** **Z** **Z₁**

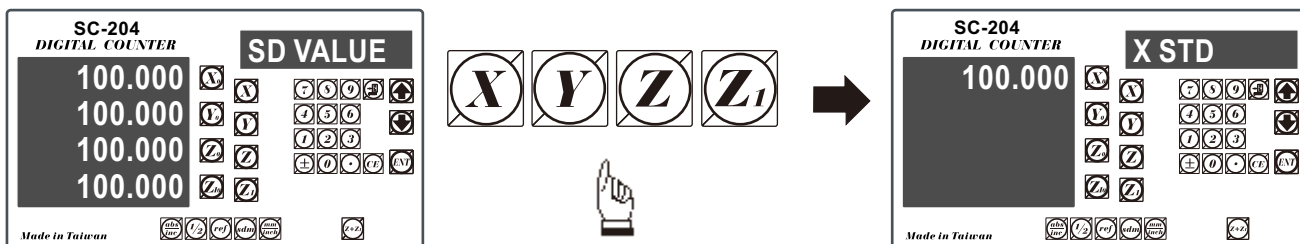

輸入測量長度，輸入完按 **ENT** 鍵。

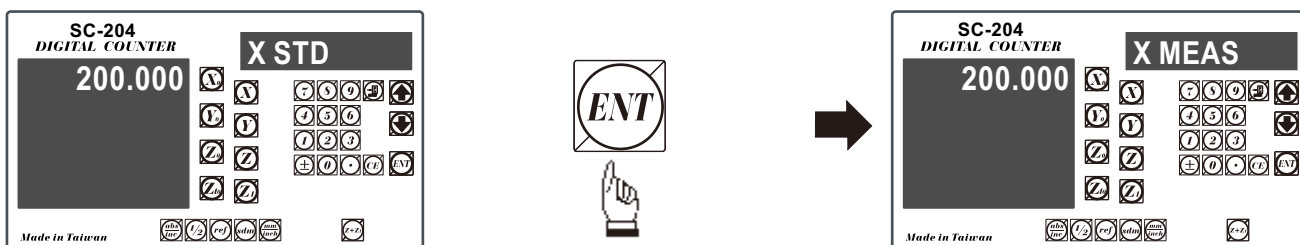


輸入實際長度，輸入完按 **ENT** 鍵。

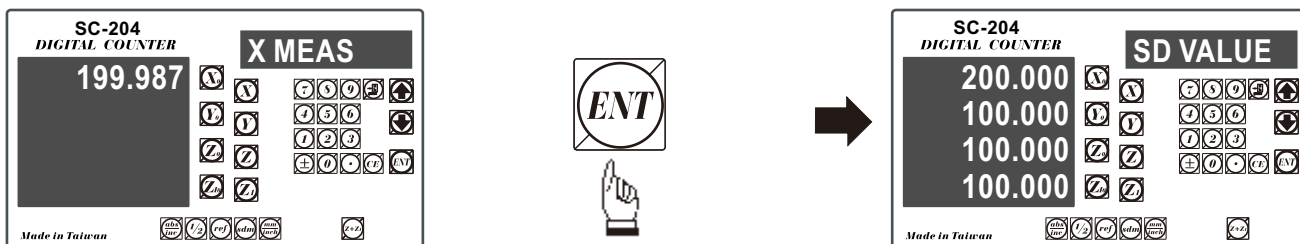


按其它欲改變之軸鍵 **Y** **Z** **Z₁** 照以上之方法繼續操作，如操作完成後請按 **ENT** 鍵結束光學尺補正。

顯示器內設定功能


按  或  鍵切換至 "NL ERROR" 非線性補正功能。

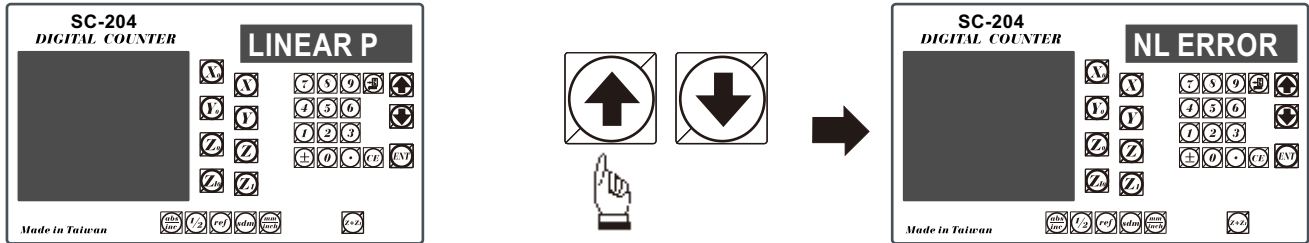


按  鍵進入非線性補正功能。

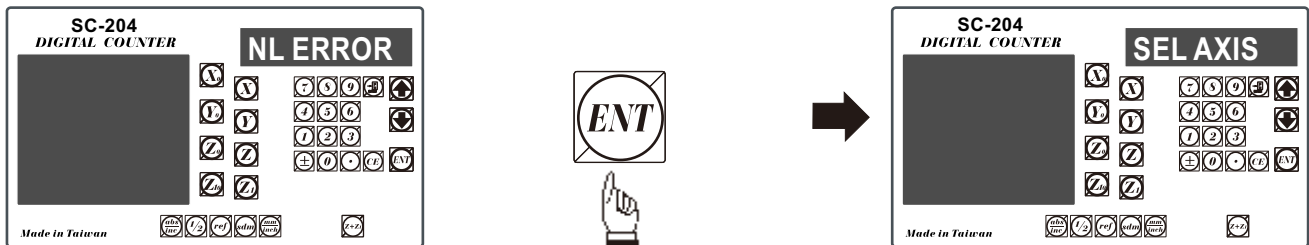

按欲補正之軸鍵    

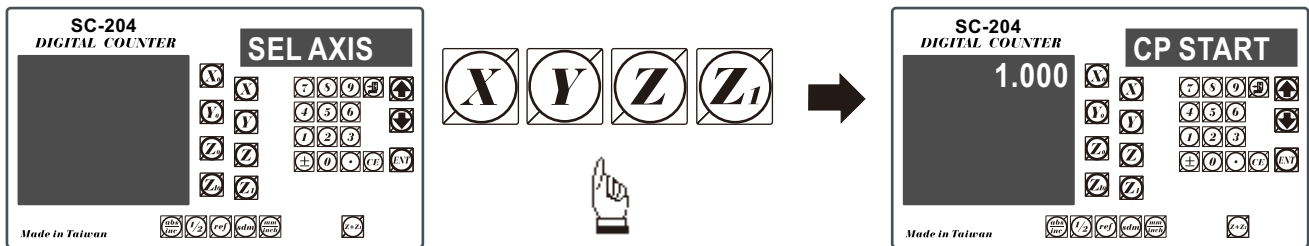



輸入 CP START

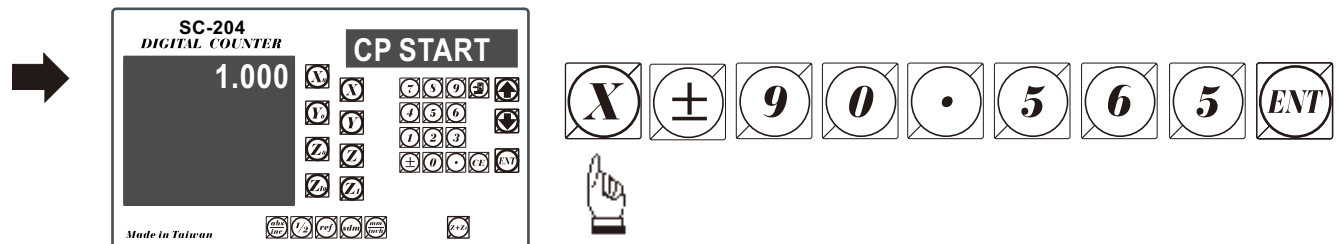

顯示器內設定功能



輸入 CP PITCH

 下一個步驟

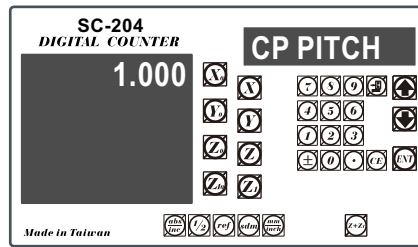

輸入 CP STEP

 
下一個步驟

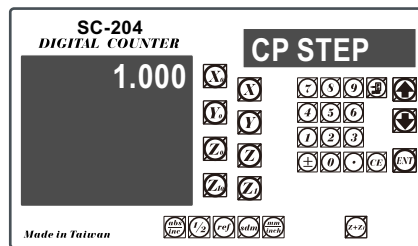

當進入 POINT 1 狀態後，按以下鍵當狀態取第幾點的測量結果。




輸入測量結果

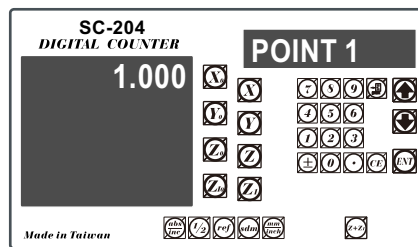



-----測量結果-----



CE

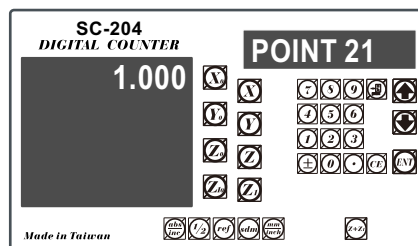


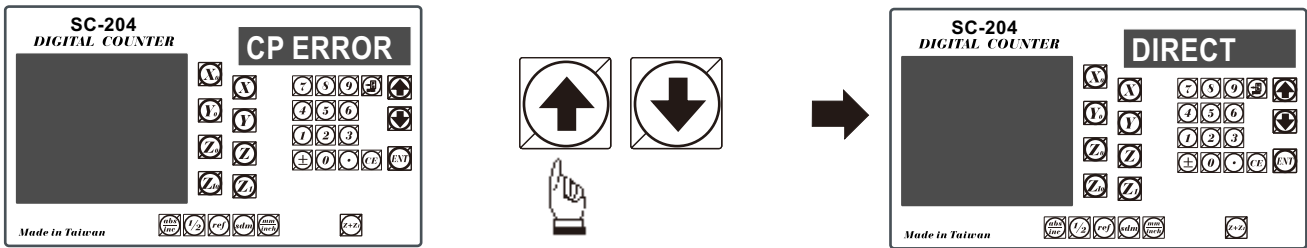
按以下鍵直至顯示出現 EXIT 為止。

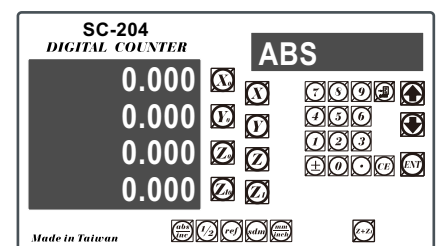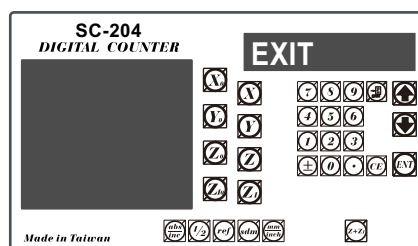


PS. 補正完成後一定要將顯示器關機重開，否則便不能做誤差補正。

顯示器內設定功能


8) 按  或  鍵切換至 "DIRECT" 軸數方向設置功能。



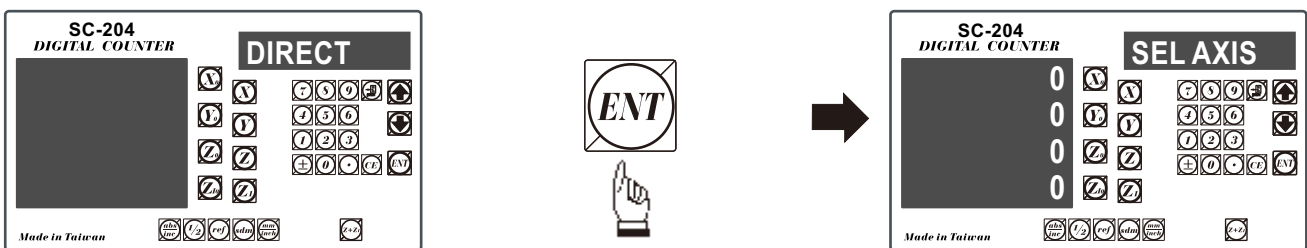


按  鍵進入方向設置功能。"0" 表示正方向，"1" 表示反'方向。

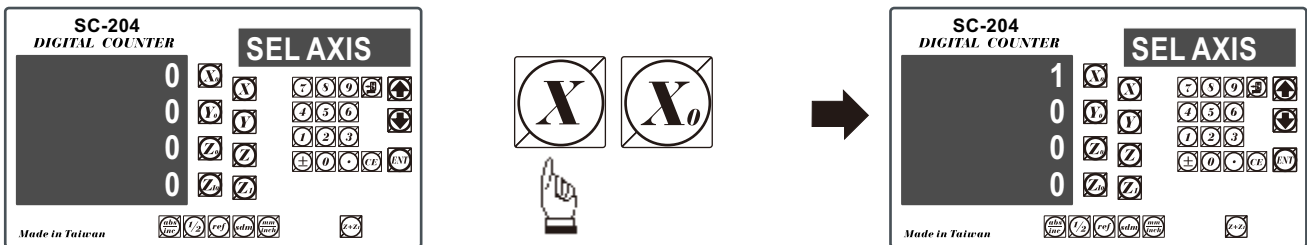


按  或  鍵設置 X 軸為 "1" 表示反方向，同樣可設 Y,Z,Z1 軸。



9) 按  或  鍵切換至 "ENCODER" 編碼器解析設置。

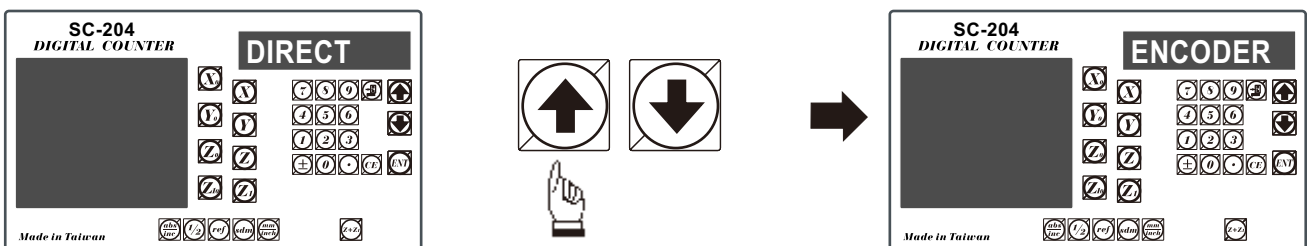


按 **X** **Y** **Z** **Z₁** 鍵進入解析設置。

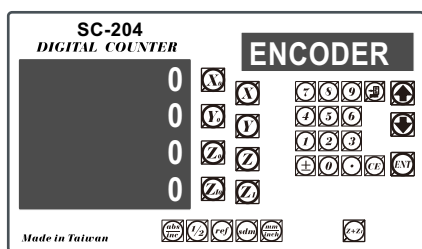






進入任一軸設定解析




解析 1200x4

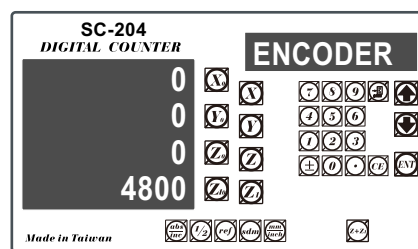

 
10) 按 **ENT** 離開，再按 **↑** 或 **↓** 鍵至 "DISTANCE" 螺桿導程設置。

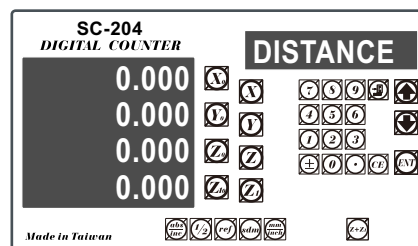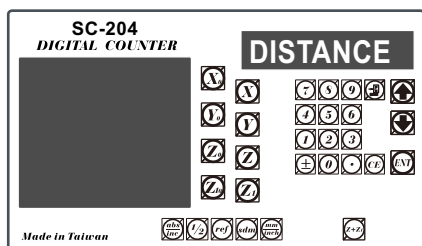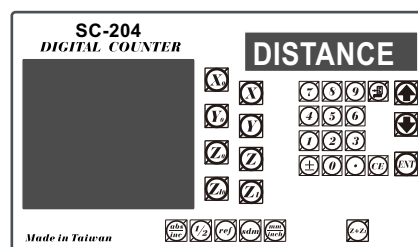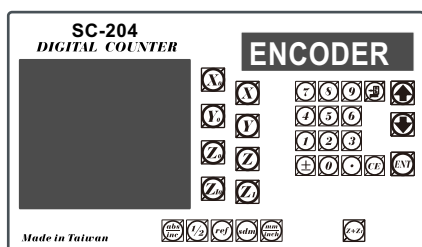



按 **X** **Y** **Z** **Z₁** 鍵進入導程設置。

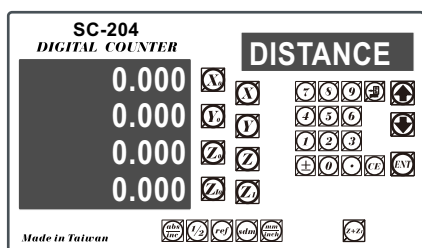

進入任一軸設定導程

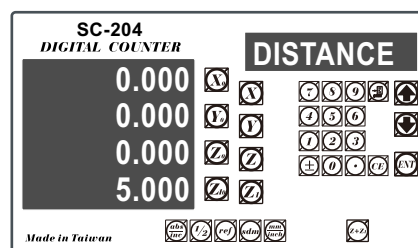

11) 按 **ENT** 離開，再按 **↑** 或 **↓** 鍵至 "EXIT" 結束內部參數設置。

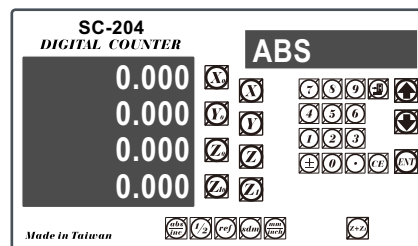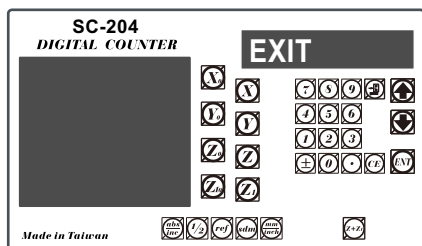

Easson SC-100 銑床多功能型



Easson SC-200 標準實用型



Easson SC-300 車床專用型



Easson SC-400 磨床專用型



Easson SC-500 儀器多功能型



Easson SC-600 放電加工機專用型





睿信科技股份有限公司
Resson Technologies Co., Ltd.

台北總廠：

新北市三重區重新路五段609巷12號5樓之7

TEL：886-2-2995 7096 FAX：886-2-2999 1552

E-MAIL：sales@resson.com.tw

http：www.resson.com.tw ● www.easson.com.tw

嘉義廠：

嘉義縣水上鄉忠和村中庄72號之7

TEL：886-5-2892 792 FAX：886-5-2893 742

經銷代理商：